



Camargue[®]
Algarve[®]

Manual - Fachada Linius
Manuale - Pannello Linius
Montážní návod - Linius steny
Manual - Linius wall

ÍNDICE

Montaje de fachada Linius en Camargue	4
1. Montaje de fachada Linius en toda la altura	4
2. Montaje de pared Linius a media altura	12
Montaje de fachada Linius en Algarve	20
1. Montaje de fachada Linius en toda la altura	20
2. Montaje de pared Linius a media altura	28

INDICE

Montaggio di un pannello Linius in Camargue	4
1. Montaggio del pannello Linius ad altezza completa	4
2. Montaggio del pannello Linius a metà altezza	12
Montaggio di un pannello Linius in Algarve	20
1. Montaggio del pannello Linius ad altezza completa	20
2. Montaggio del pannello Linius a metà altezza	28

OBSAH

Montáž výrobek Linius steny v Camargue	4
1. Montáž výrobek Linius steny s úplnou výškou	4
2. Montáž výrobek Linius steny s poloviční výškou	12
Montáž výrobek Linius steny v Algarve	20
1. Montáž výrobek Linius steny s úplnou výškou	20
2. Montáž výrobek Linius steny s poloviční výškou	28

INDEX

Mounting a Linius wall in Camargue	4
1. Montage full height Linius wall	4
2. Montage half height Linius wall	12
Mounting a Linius wall in Algarve	20
1. Montage full height Linius wall	20
2. Montage half height Linius wall	28

Camargue® / Algarve®

MONTAJE DE FACHADA LINIUS EN CAMARGUE

1. Montaje de fachada Linius en toda la altura

- Coja los perfiles de soporte verticales. Coloque 2 abrazaderas de montaje en la parte superior del perfil de soporte. **A**
- Asegúrese de que el extremo de las abrazaderas de montaje está alineado con la parte exterior del perfil de soporte. Apriete los tornillos de ajuste M6 x 8 mm suministrados en el orificio central de las abrazaderas de montaje. **B**
- Perfore los orificios de Ø 8,5 mm encima y debajo del tornillo de ajuste en el perfil de soporte. Coloque los pernos M8 x 25 y las tuercas suministrados y apriételos. **C**
- Repita los pasos anteriores A+B para la parte inferior de los perfiles de soporte. **D**
- Marque el lugar donde deben colocarse los perfiles de soporte en la parte inferior de la viga superior (Span o Pivot). Recuerde que el primer y el último perfil de soporte han de colocarse a 200 mm del lado interior de la columna. Los otros perfiles de soporte deben distribuirse de forma equidistante. **E**
- Marque también el centro en la viga superior. **Atención:** en el lado Pivot, no cuente el canalón. Es decir, mida 75 mm desde el exterior. **F**

MONTAGGIO DI UN PANNELLO LINIUS IN CAMARGUE

1. Montaggio del pannello Linius ad altezza completa

- Prendere i profili portanti verticali. Far scorrere 2 staffe di supporto sul lato superiore del profilo portante. **A**
- Assicurarsi che l'estremità delle staffe di supporto sia allineata al lato esterno del profilo portante. Avvitare le viti di regolazione fornite M6 x 8 mm nell'apertura centrale delle staffe di supporto. **B**
- Effettuare dei fori dal Ø di 8,5 mm sopra e sotto la vite di regolazione nel profilo portante. Montare i bulloni M8 x 25 e i dadi forniti ed avvitarli. **C**
- Ripetere i passaggi precedenti A+B per il lato inferiore dei profili portanti. **D**
- Tracciare il punto su cui montare i profili portanti sul lato inferiore della trave superiore (Span o Pivot). In questo punto saranno montati il primo e l'ultimo profilo portante a 200 mm dal lato interno della colonna. I profili portanti restanti vengono equamente distribuiti. **E**
- Tracciare anche il punto centrale sulla trave superiore. **Attenzione:** al lato pivot non calcolare la grondaia. Misurare quindi 75 mm a partire dal lato esterno. **F**

MONTÁŽ VÝROBEK LINIUS STENY V CAMARGUE







1. Montáž výrobek Linius steny s úplnou výškou

- Vezměte svislé nosní profily. Do horní části nosního profilu zasuňte dva montážní úchyty. **A**
- Ujistěte se, že konec montážních úchytů je zcela v jedné rovině s vnější stranou nosního profilu. Přišroubujte dodané závitové šrouby M6 x 8 mm do středového otvoru montážních úchytů. **B**
- Do nosního profilu vyvrtejte díry o průměru 8,5 mm nad a pod závitovým šroubem. Vložte dodané šrouby M8 x 25 a matice a utáhněte je. **C**
- Stejný postup opakujte A+B i pro spodní část nosních profilů. **D**
- Umístění nosních profilů si zaznačte na spodní straně horního nosníku (rozpětí nebo otočná strana). Díky tomu přijde první a poslední nosní profil na 200 mm od vnitřní strany sloupku. Další nosní profily budou rozloženy rovnoměrně. **E**
- Naznačte si na horní nosník i střed. **Pozor:** do otočné strany nezahrnujte okap. Měřte tedy 75 mm od vnější části. **F**

MOUNTING A LINIUS WALL IN CAMARGUE

1. Montage full height Linius wall

- Get the vertical support profiles. Slide 2 assembly brackets into the top of the support profile. **A**
- Ensure that the ends of the assembly brackets are perfectly even with the outside of the support profile. Tighten the supplied setscrews M6 x 8 mm in the centremost opening of the assembly brackets. **B**
- Drill Ø8.5-mm holes into the support profile just above and below the setscrew. Insert the supplied bolts M8 x 25 and nuts, tighten these. **C**
- Repeat the steps above A+B for the bottoms of the support profiles. **D**
- Mark off the location of the support profiles on the bottom of the top beam (Span or Pivot). Here is where the first and last support profile will be placed at 200 mm from the inside of the column. The other support profiles should be spread out evenly. **E**
- Also mark off the centre of the top beam. **Attention:** do not take the gutter on the Pivot side into account. So start measuring as from 75 mm from the outside. **F**

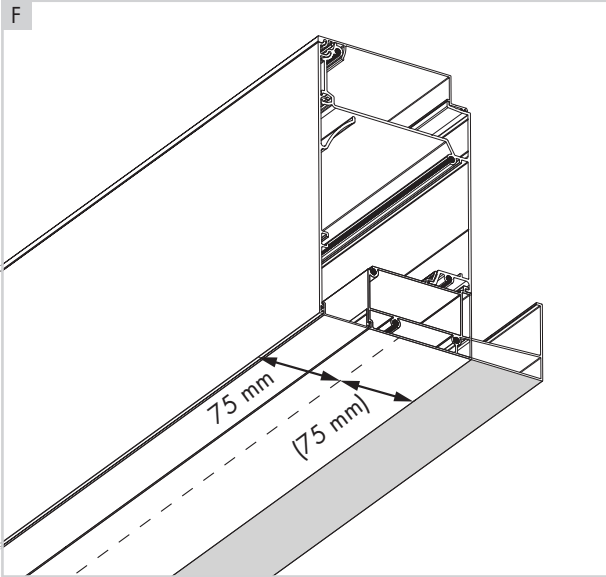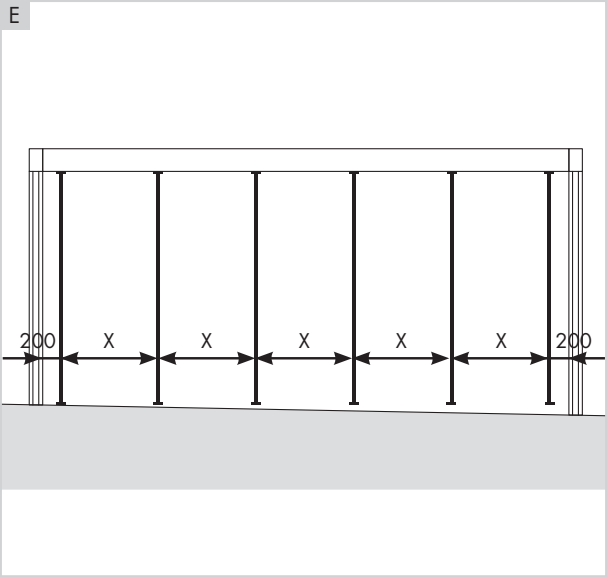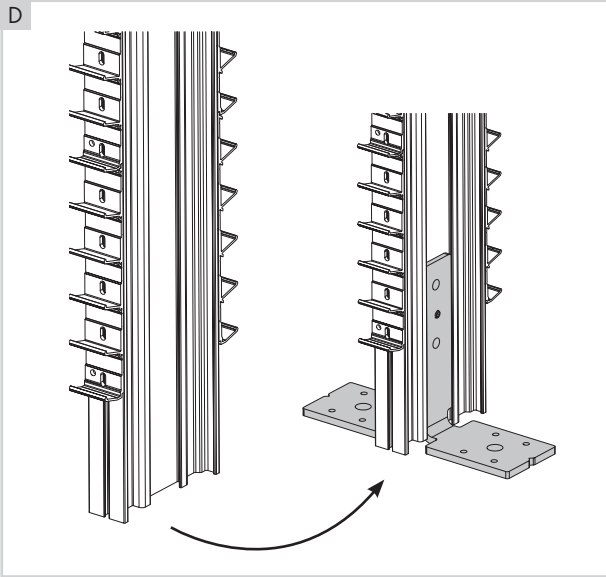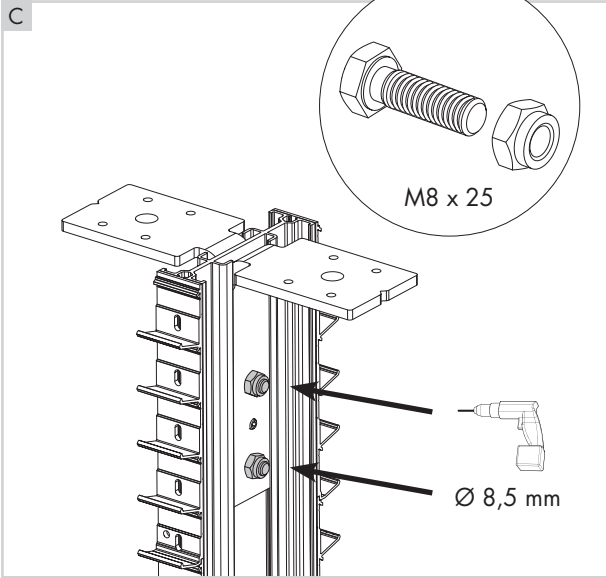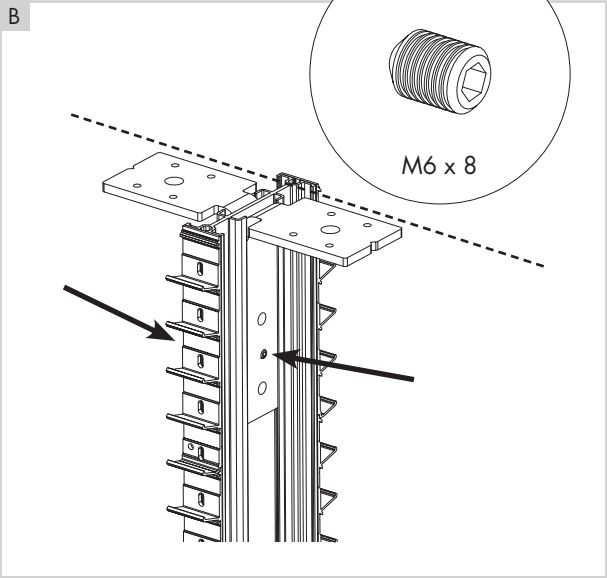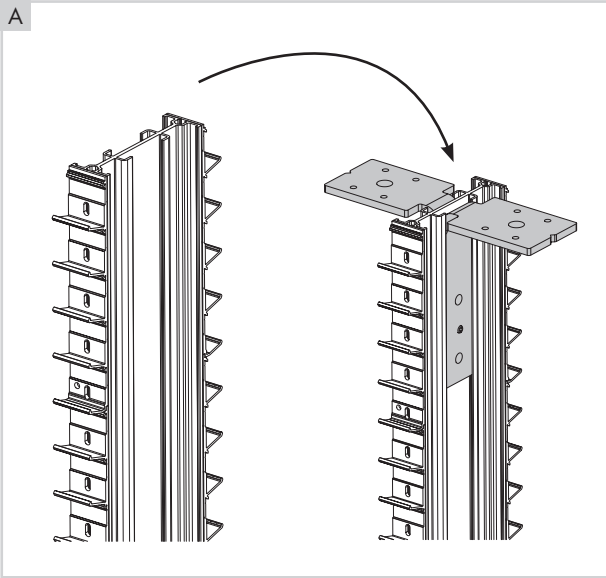

1. Montaje de fachada Linus en toda la altura

(continuación 1)

- Fije los perfiles de soporte, en los lugares marcados, a la viga superior con los tornillos 4,2 x 19. Perfore de antemano orificios de Ø 3,75 mm. **A**

Atención: No perfore los orificios demasiado profundos para no perforar el canalón interior (máx. 17 mm).

Observación: Si la fachada Linus está provista de lamas solamente a un lado, asegúrese de que los porta-lamas están orientados hacia el lado en el que van las lamas.

- Compruebe que la viga superior no cede. En caso necesario, sujétela (con un apoyo) para que quede horizontal. **B**
- Afloje los tornillos de ajuste de la parte inferior de los perfiles de soporte. Alargue las abrazaderas de montaje ajustables donde sea necesario para que todas ellas toquen la base. **C**
- Vuelva a apretar los tornillos de ajuste. **D**

1. Montaggio del pannello Linus ad altezza completa

(seguito 1)

- Fissare i profili portanti, nei punti contrassegnati, alla trave superiore utilizzando delle viti 4,2 x 19. Predisporre dei fori dal Ø di 3,75 mm. **A**

Attenzione: non effettuare dei fori troppo profondi per evitare di forare il canale di scolo interno (max. 17 mm).

Nota: nel caso un solo lato del pannello Linus sia provvisto di lamelle, assicurarsi che i supporti delle lamelle siano rivolti al lato in cui verranno montate le lamelle.

- Verificare che la trave superiore non si pieghi. Se necessario sostenere la trave superiore (con un elevatore) fino a che sia perfettamente orizzontale. **B**
- Svitare le viti di regolazione sotto i profili portanti. Allungare le staffe di supporto regolabili dove necessario, cosicché tutte le staffe di supporto possano toccare il supporto. **C**
- Avvitare nuovamente le viti di regolazione. **D**

1. Montáž výrobek Linius steny s úplnou výškou

(pokračování 1)

- Nosní profily upevněte na naznačených místech na horní nosník pomocí šroubů 4.2 x 19. Vyvrtejte otvory o průměru 3,75 mm. **A**

Pozor: Nevrtějte příliš hluboko, abyste neprovtali vnitřní okap (max. 17 mm).

Poznámka: Je-li výrobek Liniuswand opatřen lamelami pouze na jedné straně, ujistěte se, že držáky lamel se nacházejí na té straně, na kterou přijdou lamely.

- Zkontrolujte, zda se horní nosník neprohýbá. V případě potřeby jej podepřete, dokud nebude dokonale rovný. **B**
- Uvolněte závitové šrouby pod nosními profily. V případě potřeby upravte polohu nastavitelných montážních úchytů tak, aby se všechny úchyty dotýkali země. **C**
- Závitové šrouby opět utáhněte. **D**





1. Montage full height Linius wall (continued 1)

- Fix the support profiles, at the marked off locations, to the top beam using screws 4.2 x 19. Drill Ø3.75-mm holes. **A**

Attention: Do not drill too far or you will pierce the internal gutter (max. 17 mm).

Note: If there are blades on only one side of the Linius wall, then you must make sure that the blade clamps face the direction from which the blades will come.

- Make sure the top beam does not sag. If necessary, support the top beam (using a lift) so that it is perfectly horizontal. **B**
- Loosen the setscrews at the bottom of the support profiles. Slide the adjustable assembly brackets where necessary so that all of the assembly brackets reach the foundation. **C**
- Tighten the setscrews back into place. **D**

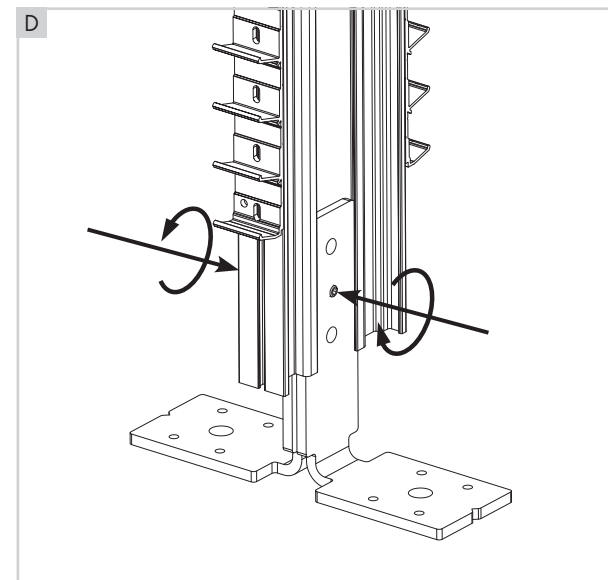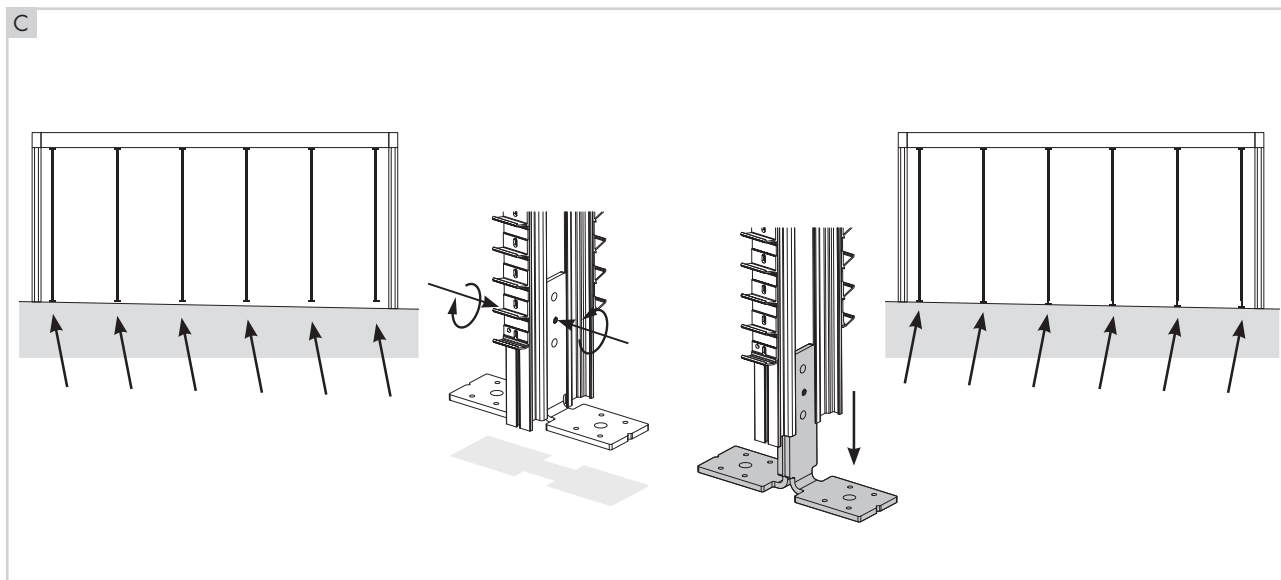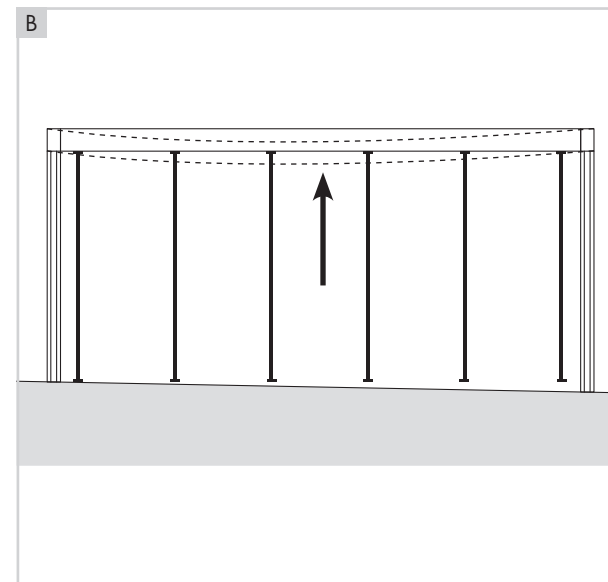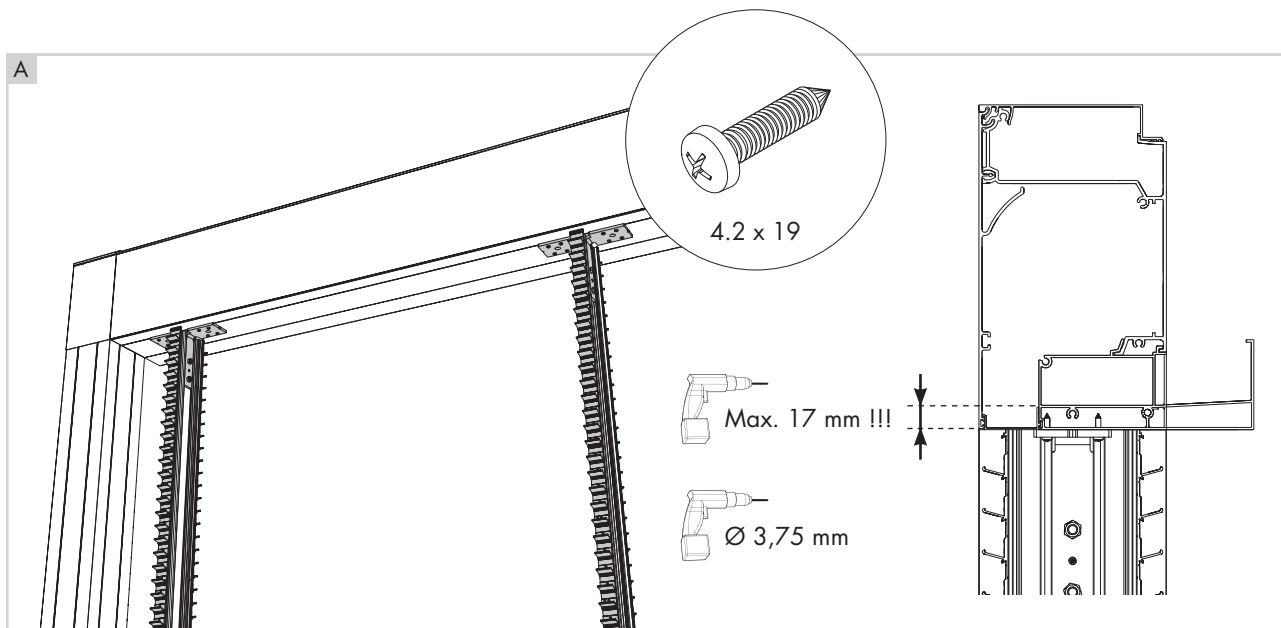

1. Montaje de fachada Linus en toda la altura

(continuación 2)

- Dibuje una línea en el suelo desde el centro de una columna al centro de la otra. Coloque el centro de los perfiles de soporte justo en esta línea. **A**
- Fije los perfiles de soporte al subsuelo con el material de fijación apropiado según el subsuelo y suministrado por el instalador. **B**
- Perfore los orificios de Ø 8,5 mm encima y debajo del tornillo de ajuste en el perfil de soporte. Coloque los pernos M8 x 25 y las tuercas suministrados y apriételos. **C**
- Coloque el rodapié de acabado en la parte inferior, entre las 2 columnas. **D**
- Enganche los soportes en L suministrados detrás de los perfiles de soporte. **E**
- Atornille los soportes en L con tornillos 3,9 x 19. Perfore de antemano orificios de Ø 3,5 mm. **F**

1. Montaggio del pannello Linus ad altezza completa

(seguito 2)

- Tracciare una linea sulla superficie da punto centrale a punto centrale della colonna. Posizionare perfettamente il centro dei profili portanti rispetto a questa linea. **A**
- Fissare i profili portanti al supporto utilizzando il materiale di fissaggio adeguato fornito dall'installatore in funzione del tipo di supporto. **B**
- Effettuare dei fori dal Ø di 8,5 mm sopra e sotto la vite di regolazione nel profilo portante. Montare i bulloni M8 x 25 e i dadi forniti ed avvitarli. **C**
- Montare uno zoccolino di finitura nella parte inferiore tra le 2 colonne. **D**
- Agganciare i supporti a L forniti in dotazione dietro i profili portanti. **E**
- Avvitare i supporti a L con delle viti 3,9 x 19. Predisporre dei fori dal Ø di 3,5 mm. **F**







1. Montáž výrobek Linius steny s úplnou výškou

(pokračování 2)

- Nakreslete na zemi čáru od středu ke středu sloupku. Umístěte střed nosních profilů do jedné roviny s touto čarou. **A**
- Připevněte nosní profily k zemi pomocí dodaného upevňovacího materiálu pro tento účel. **B**
- Vyvrtejte díry o průměru 8,5 mm v nosním profilu nad a pod závitovým šroubem. Vložte dodané šrouby M8 x 25 a matice a utáhněte je. **C**
- Umístěte podložku do spodní části mezi dva sloupky. **D**
- Dodané podpory ve tvaru písmene L zavěste za nosními profily. **E**
- Podpory ve tvaru písmene L utáhněte pomocí šroubů 3,9 x 19. Vyvrtejte otvory o průměru 3,5 mm. **F**

1. Montage full height Linius wall (continued 2)

- Draw a line on the ground from the centre point to the centre point of the column. Position the centre point of the support profiles in line with the line you drew. **A**
- Fix the support profiles in place using the fixation materials provided by the installer which are suitable for the foundation. **B**
- Drill Ø8.5-mm holes into the support profile just above and below the setscrew. Insert the supplied bolts M8 x 25 and nuts, tighten these. **C**
- Place the finishing skirting-board at the base between the two columns. **D**
- Hook the L-brackets (included) to the back of the support profiles. **E**
- Tighten the L-brackets into place using screws 3.9 x 19. Drill Ø3.5-mm holes. **F**

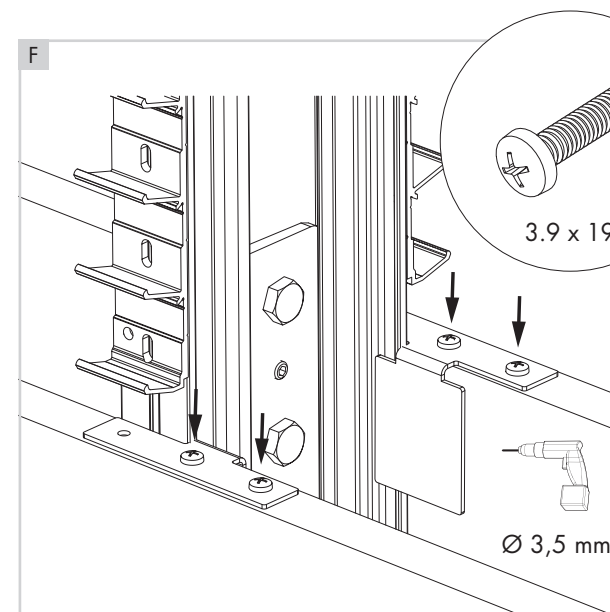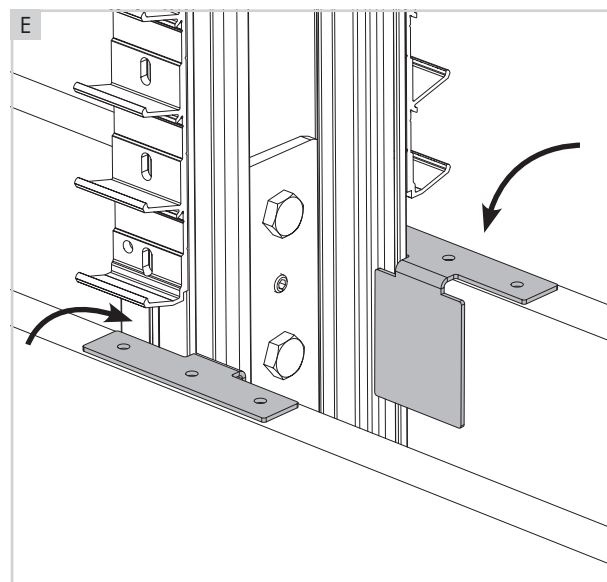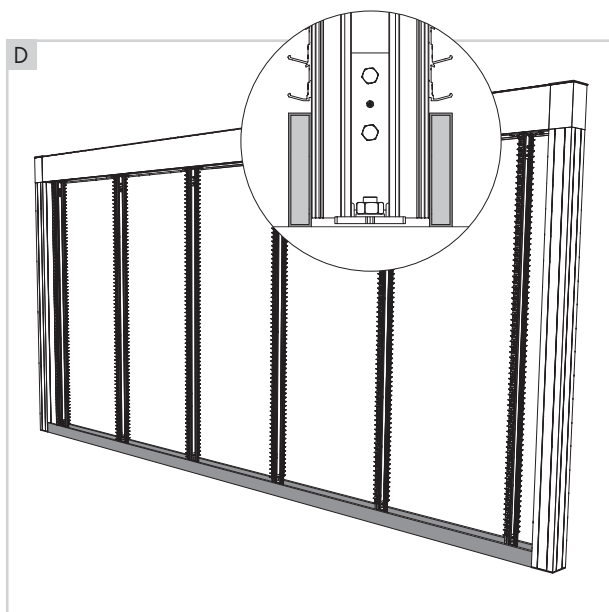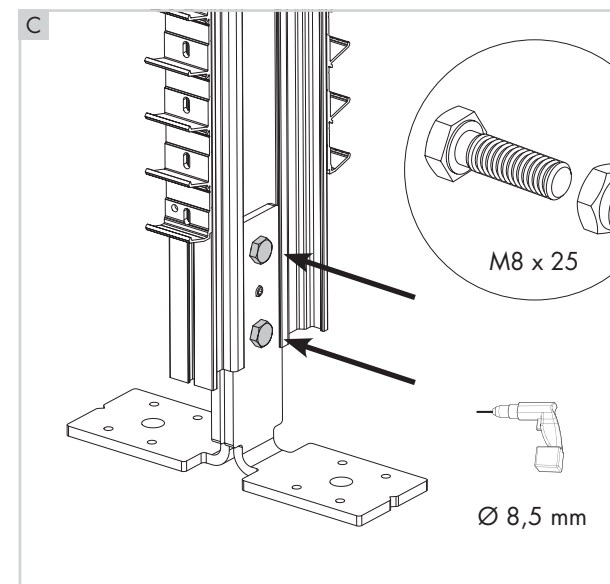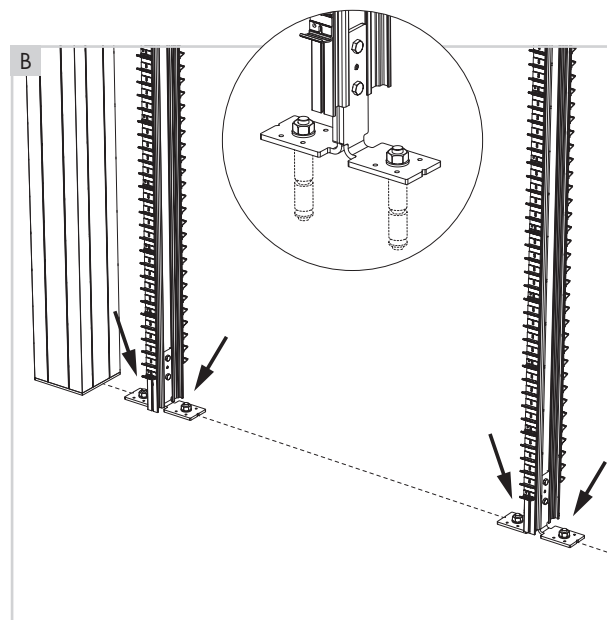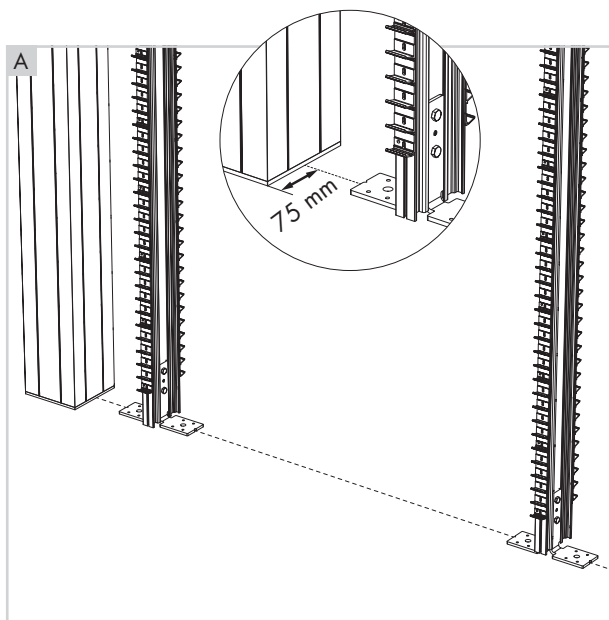

1. Montaje de fachada Linus en toda la altura

(continuación 3)

- Clipe la lama inferior larga a los porta-lamas. **A**
- Clipe las lamas intermedias desde abajo hacia arriba en los porta-lamas. **B**
- Clipe la lama superior a los porta-lamas. **C**

1. Montaggio del pannello Linus ad altezza completa

(seguito 3)

- Fissare la lamella lunga inferiore ai supporti per le lamelle. **A**
- Fissare le lamelle intermedie da sotto a sopra ai supporti per le lamelle. **B**
- Fissare la lamella superiore ai supporti per le lamelle. **C**




1. Montáž výrobek Linus stěny s úplnou výškou

(pokračování 3)

- Připevněte dlouhou spodní lamelu k držákům lamel. **A**
- Postupně připevněte prostřední lamely k držákům lamel. **B**
- Připevněte nejvyšší lamelu k držákům lamel. **C**

1. Montage full height Linus wall (continued 3)

- Click the bottommost, long blade into the blade clamps. **A**
- Click the remaining blades into the blade clamps, going from bottom to top. **B**
- Click the topmost blade into the blade clamps. **C**

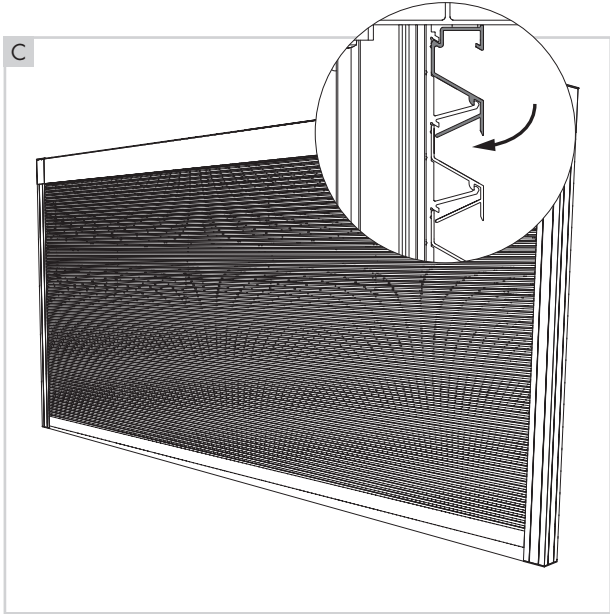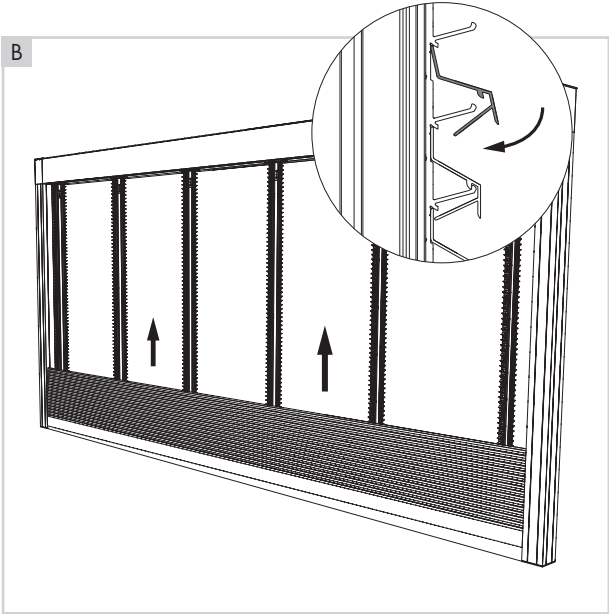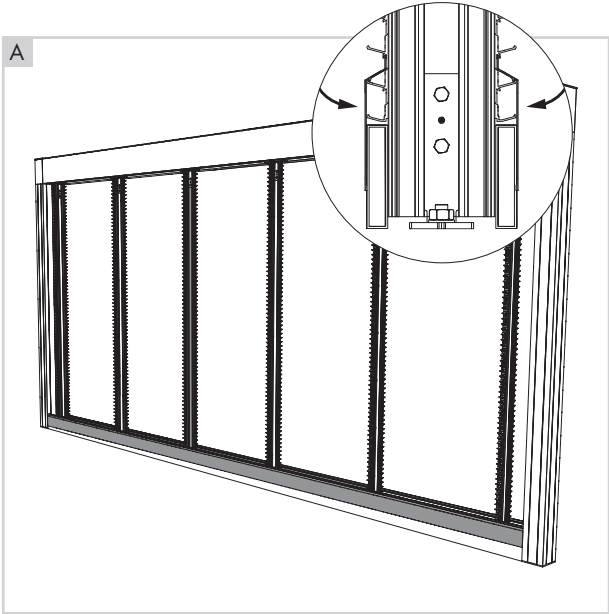

2. Montaje de pared Linius a media altura

- Coja los perfiles de soporte verticales. Coloque 2 abrazaderas de montaje en la parte superior del perfil de soporte. **A**
- Asegúrese de que el extremo del perfil de soporte esté alineado con la parte exterior de las abrazaderas de montaje. Atornille los tornillos de ajuste suministrados en el orificio central de las abrazaderas de montaje. **B**
- Perfore los orificios de Ø 8,5 mm encima y debajo del tornillo de ajuste en el perfil de soporte. Coloque los pernos M8 x 25 y las tuercas suministrados y apriételes. **C**
- Repita los pasos A+B para la parte inferior de los perfiles de soporte. **D**
- Marque en las columnas los soportes en L a los que se fijará el perfil superior. La altura de estos soportes en L es igual a la altura de la fachada Linius - 50 mm. **E**
- Fije los soportes en L a las columnas con los tornillos 3,9 x 19. Perfore de antemano orificios de Ø 3,5 mm. **F**

Atención: No perfore de forma demasiado brusca para evitar perforar el conducto de evacuación.

2. Montaggio del pannello Linius a metà altezza

- Prendere i profili portanti verticali. Far scorrere 2 staffe di supporto sul lato superiore del profilo portante. **A**
- Assicurarsi che l'estremità del profilo portante sia allineata al lato esterno delle staffe di supporto. Avvitare le viti di regolazione fornite nell'apertura centrale delle staffe di supporto. **B**
- Effettuare dei fori dal Ø di 8,5 mm sopra e sotto la vite di regolazione nel profilo portante. Montare i bulloni M8 x 25 e i dadi forniti ed avvitarli. **C**
- Ripetere i passaggi da A+B per il lato inferiore dei profili portanti. **D**
- Tracciare sulle colonne i punti per i supporti a L, su cui verrà fissato il profilo superiore. L'altezza di montaggio di questi supporti a L è pari all'altezza del pannello Linius - 50 mm. **E**
- Fissare i supporti a L alle colonne utilizzando delle viti 3,9 x 19. Predisporre dei fori dal Ø di 3,5 mm. **F**

Attenzione: effettuare i fori con molta precauzione, per evitare di danneggiare la condotta dell'acqua.

2. Montáž výrobek Linius steny s poloviční výškou







- Vezměte svislé nosní profily. Do horní části nosního profilu zasuňte dva montážní úchyty. **A**
- Ujistěte se, že konec nosního profilu je v jedné rovině s vnější stranou montážních úchytek. Přišroubujte dodané závitové šrouby do středového otvoru montážních úchyťů. **B**
- Do nosního profilu vyvrtejte díry o průměru 8,5 mm nad a pod závitovým šroubem. Vložte dodané šrouby M8 x 25 a matice a utáhněte je. **C**
- Kroky A+B opakujte i pro spodní stranu nosních profilů. **D**
- Naznačte si na sloupky umístění podpor ve tvaru písmene L, na které se upevní horní profil. Výška těchto podpor ve tvaru písmene L je stejná jako výška výrobku Liniuswand, tedy 50 mm. **E**
- Podpory ve tvaru písmene L upevněte na sloupky pomocí šroubů 3,9 x 19. Vyrtejte otvory o průměru 3,5 mm. **F**

Pozor: Nevrtajte příliš prudce, abyste neprovtali odvodové potrubí.

2. Montage half height Linius wall

- Get the vertical support profiles. Slide 2 assembly brackets into the top of the support profile. **A**
- Ensure that the ends of the support profile are perfectly even with the outside of the assembly brackets. Tighten the supplied setscrews in the centre-most opening of the assembly brackets. **B**
- Drill Ø8.5-mm holes into the support profile just above and below the setscrew. Insert the supplied bolts M8 x 25 and nuts, tighten these. **C**
- Repeat steps A+B for the bottoms of the support profiles. **D**
- Mark off where the L-brackets, to which the top profile will be fixed, will be located on the columns. The height of these L-brackets is the height of the Linius wall - 50 mm. **E**
- Fix the L-brackets to the columns using screws 3.9 x 19. Drill Ø3.5-mm holes. **F**

Attention: Do not drill too far or you will pierce the discharge pipe.

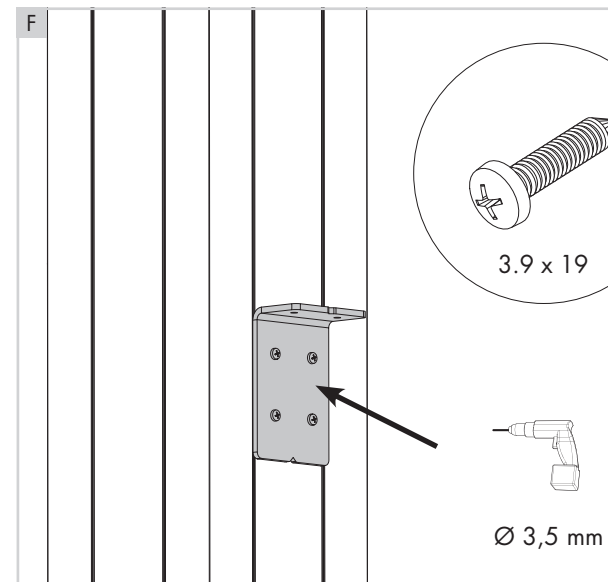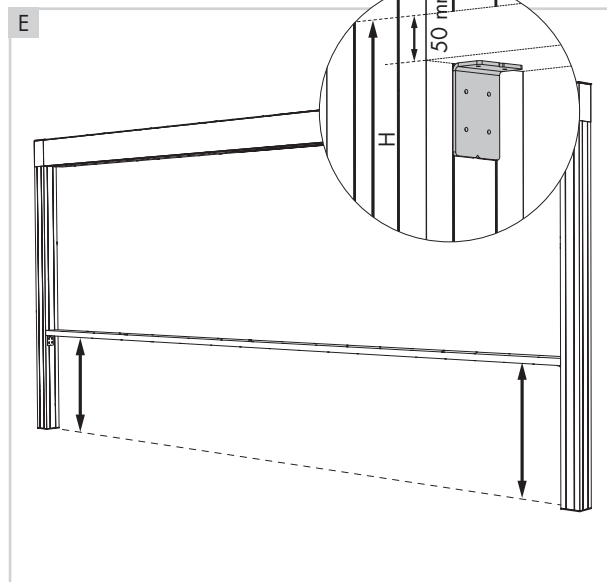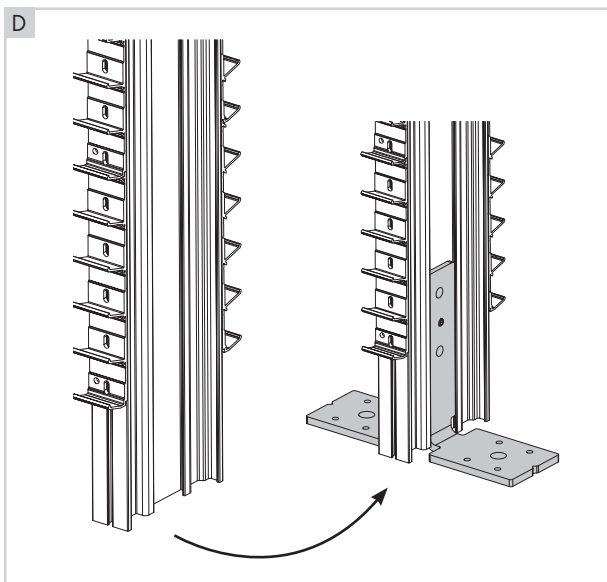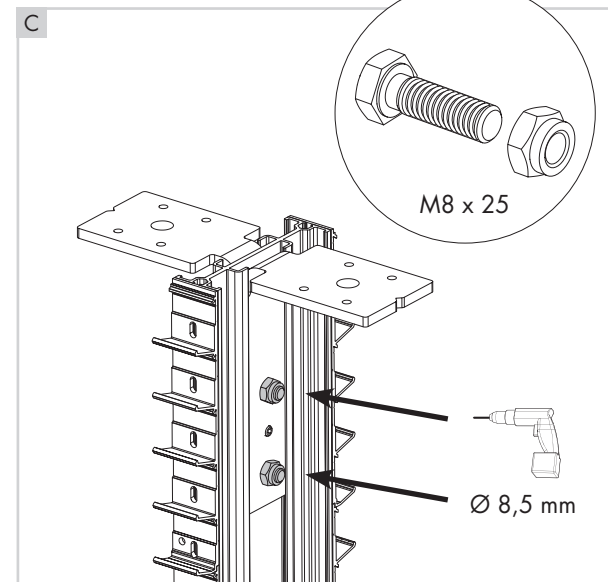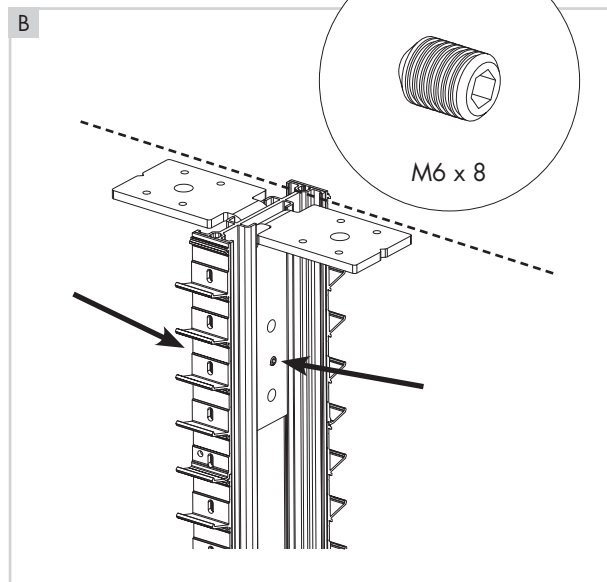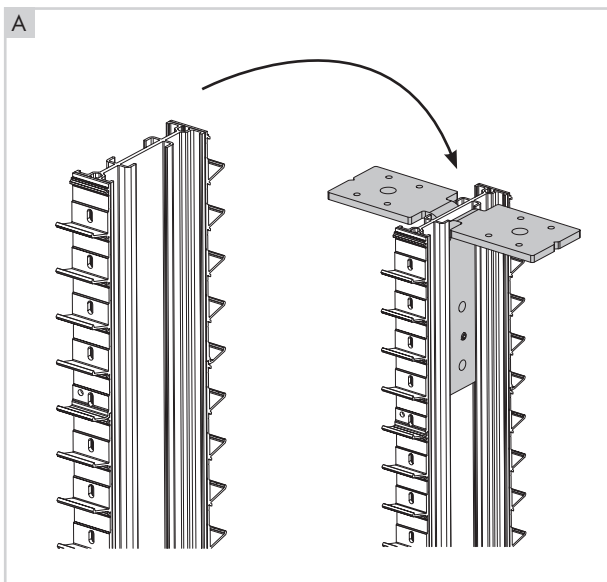

2. Montaje de pared Linius a media altura (continuación 1)

- Fije el perfil superior (50 x 150 mm) a los soportes en L, bien alineados con las columnas. Perfore de antemano orificios de Ø 3,5 mm. Para ello, utilice tornillos 3,9 x 19. **A**
- Marque el lugar donde deben colocarse los perfiles de soporte en la parte inferior del perfil superior. Recuerde que el primer y el último perfil de soporte han de colocarse a 200 mm del lado interior de la columna. Los otros perfiles de soporte deben distribuirse de forma equidistante. **B**
- Marque también el centro del perfil superior. Es decir, mida 75 mm desde el lado exterior o interior. **C**
- Fije los perfiles de soporte en los puntos marcados en la parte inferior del perfil superior. Perfore de antemano orificios de Ø 3,75 mm. Para ello, utilice tornillos 4,2 x 19. **D**

Observación: Si la fachada Linius está provista de lamas solamente a un lado, asegúrese de que los porta-lamas están orientados hacia el lado en el que van las lamas.

- Compruebe que el perfil superior no cede. En caso necesario, sujételo hasta que quede en posición horizontal. **E**

2. Montaggio del pannello Linius a metà altezza (seguito 1)

- Fissare il profilo superiore (50 x 150 mm) ai supporti a L, perfettamente allineati alle colonne. Predisporre dei fori dal Ø di 3,5 mm. Per questa operazione utilizzare delle viti 3,9 x 19. **A**
- Tracciare il punto su cui montare i profili portanti sul lato inferiore del profilo superiore. In questo punto saranno montati il primo e l'ultimo profilo portante a 200 mm dal lato interno della colonna. I profili portanti restanti vengono equamente distribuiti. **B**
- Tracciare anche il punto centrale sul profilo superiore. Misurare quindi 75 mm a partire dal lato interno o esterno. **C**
- Fissare i profili portanti, nei punti contrassegnati, al lato inferiore del profilo superiore. Predisporre dei fori dal Ø di 3,75 mm. Per questa operazione utilizzare delle viti 4,2 x 19. **D**

Nota: nel caso un solo lato del pannello Linius sia provvisto di lamelle, assicurarsi che i supporti delle lamelle siano rivolti al lato in cui verranno montate le lamelle.






- Verificare che il profilo superiore non si pieghi. Se necessario sostenere il profilo superiore fino a che sia perfettamente orizzontale. **E**

2. Montáž výrobek Linius steny s poloviční výškou (pokračování 1)

- Upevněte horní profil (50 x 150 mm) na podpory ve tvaru písmene L tak, aby byl v jedné rovině se sloupky. Vyrvejte otvory o průměru 3,5 mm. Použijte při tom šrouby 3,9 x 19. **A**
 - Naznačte si umístění nosních profilů na spodní stranu horního profilu. Díky tomu přijde první a poslední nosní profil na 200 mm od vnitřní strany sloupku. Další nosní profily budou rozloženy rovnoměrně. **B**
 - Naznačte si na horní profil i střed. Mějte tedy 75 mm od vnější nebo vnitřní části. **C**
 - Nosní profily připevněte na naznačených místech k spodní straně horního profilu. Vyrvejte díry o průměru 3,75 mm. Použijte při tom šrouby 4,2 x 19. **D**
- Poznámka:** Je-li výrobek Liniuswand opatřen lamelami pouze na jedné straně, ujistěte, že držáky lamel se nacházejí na té straně, na kterou přijdou lamely.
- Zkontrolujte, zda se horní profil neprohýbá. V případě potřeby jej podepřete, dokud nebude dokonale rovný. **E**

2. Montage half height Linius wall (continued 1)

- Fix the top profile (50 x 150 mm) to the L-brackets, making sure that it is perfectly even with the columns. Drill Ø3.5-mm holes. Use screws 3.9 x 19 for this. **A**
 - Mark off the location of the support profiles on the bottom of the top profile. Here is where the first and last support profile will be placed at 200 mm from the inside of the column. The other support profiles should be spread out evenly. **B**
 - Also mark off the centre of the top profile. So start measuring as from 75 mm from the outside or inside. **C**
 - Fix the support profiles to the bottom the top profile at the locations you marked off. Drill Ø3.75-mm holes. Use screws 4.2 x 19 for this. **D**
- Note:** If there are blades on only one side of the Linius wall, then you must make sure that the blade clamps face the direction from which the blades will come.
- Make sure the top profile does not sag. If necessary, support the top profile so that it is perfectly horizontal. **E**

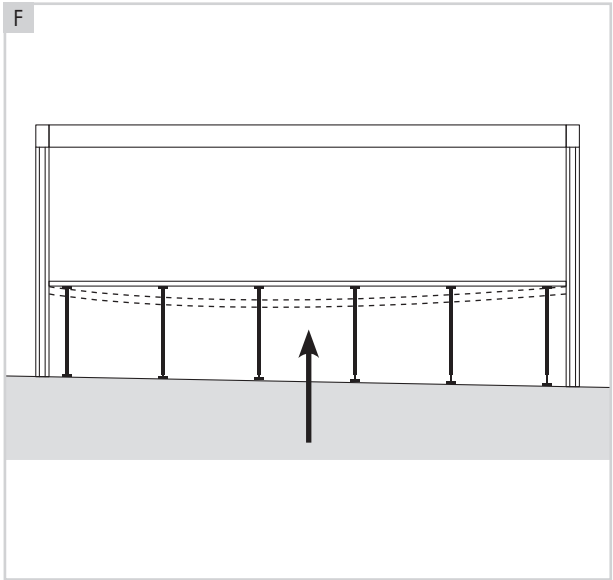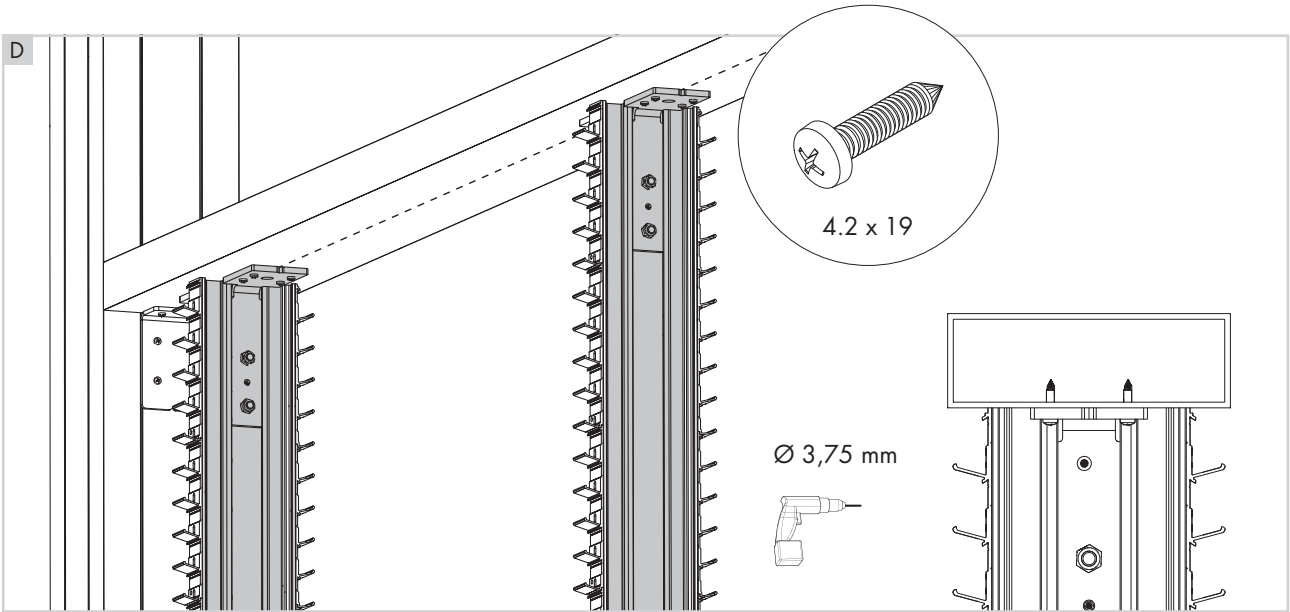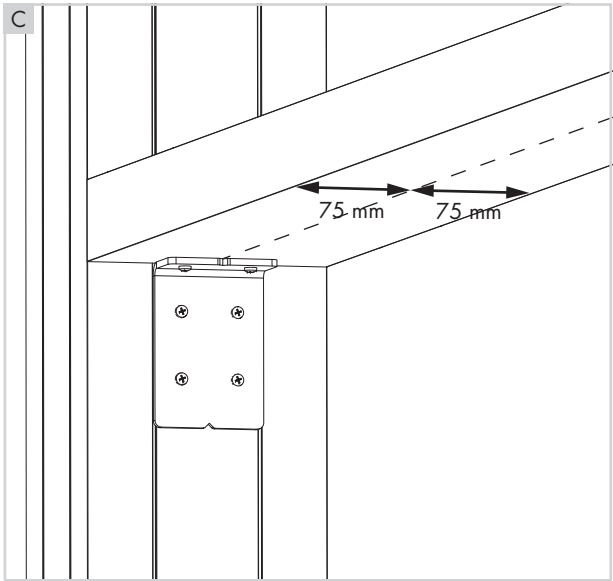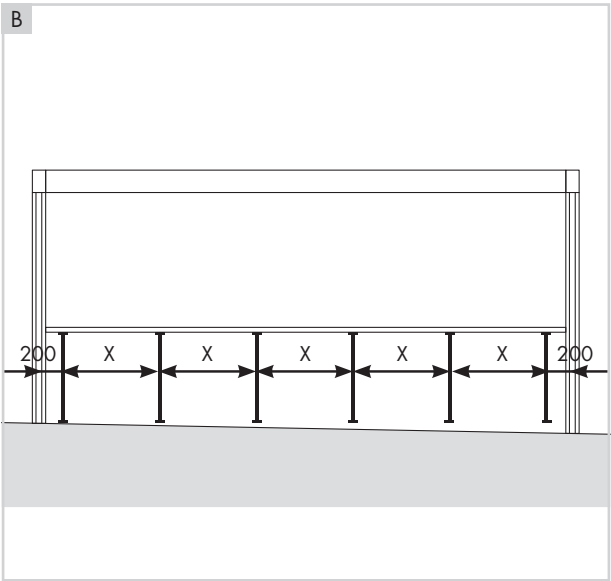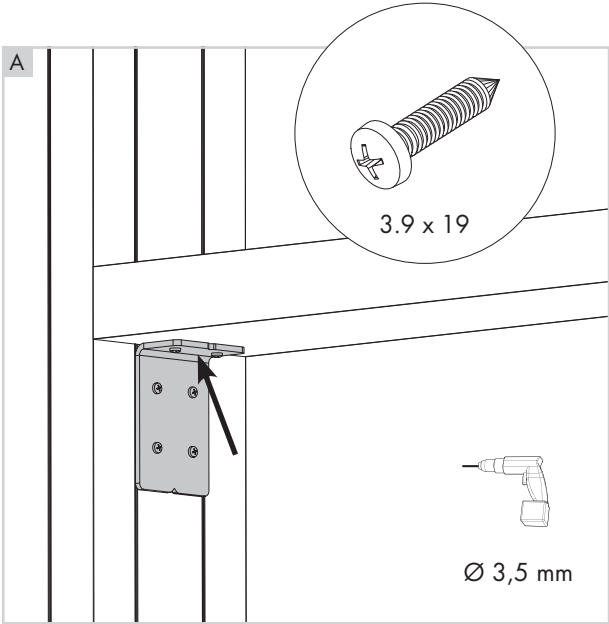

2. Montaje de pared Linius a media altura (continuación 2)

- Afloje los tornillos de ajuste de la parte inferior los perfiles de soporte. Alargue las abrazaderas ajustables de montaje donde sea necesario. Asegúrese de que todas las abrazaderas de montaje tocan el subsuelo. **A**
- Vuelva a apretar los tornillos de ajuste. **B**
- Dibuje una línea en el suelo desde el centro de una columna al centro de la otra. Coloque el centro de los perfiles de soporte justo en esta línea. **C**
- Fije los perfiles de soporte al subsuelo con el material de fijación apropiado según el subsuelo y suministrado por el instalador. **D**
- Perfore los orificios de Ø 8,5 mm encima y debajo del tornillo de ajuste en el perfil de soporte.
Coloque los pernos M8 x 25 y las tuercas suministrados y apriételes. **E**

2. Montaggio del pannello Linius a metà altezza (seguito 2)






- Svitare le viti di regolazione sotto i profili portanti. Allungare le staffe di supporto regolabili dove necessario. Assicurarsi che tutte le staffe di supporto possano toccare il supporto. **A**
- Avvitare nuovamente le viti di regolazione. **B**
- Tracciare una linea sulla superficie da punto centrale a punto centrale della colonna. Posizionare perfettamente il centro dei profili portanti rispetto a questa linea. **C**
- Fissare i profili portanti al supporto utilizzando il materiale di fissaggio adeguato fornito dall'installatore in funzione del tipo di supporto. **D**
- Effettuare dei fori dal Ø di 8,5 mm sopra e sotto la vite di regolazione nel profilo portante.
Montare i bulloni M8 x 25 e i dadi forniti ed avvitarli. **E**

2. Montáž výrobek Linius steny s poloviční výškou (pokračování 2)

- Uvolněte závitové šrouby pod nosními profily. V případě potřeby upravte polohu nastavitelných montážních úchytlů. Ujistěte se, že se všechny montážní úchyty dotýkají země. **A**
- Závitové šrouby opět utáhněte. **B**
- Nakreslete na zemi čáru od středu ke středu sloupku. Umístěte střed nosních profilů do jedné roviny s touto čarou. **C**
- Připevněte nosní profily k zemi pomocí dodaného upevňovacího materiálu pro tento účel. **D**
- Do nosního profilu vyvrtejte díry o průměru 8,5 mm nad a pod závitovým šroubem. Vložte dodané šrouby M8 x 25 a matice a utáhněte je. **E**

2. Montage half height Linius wall (continued 2)

- Loosen the setscrews at the bottom of the support profiles. Slide the adjustable assembly brackets out where necessary. Make sure that all of the assembly brackets reach the foundation. **A**
- Tighten the setscrews back into place. **B**
- Draw a line on the ground from the centre point to the centre point of the column. Position the centre point of the support profiles precisely in line with the line you drew. **C**
- Fix the support profiles in place using the fixation materials provided by the installer which are suitable for the foundation. **D**
- Drill Ø8.5-mm holes into the support profile just above and below the setscrew. Insert the supplied bolts M8 x 25 and nuts, tighten these. **E**

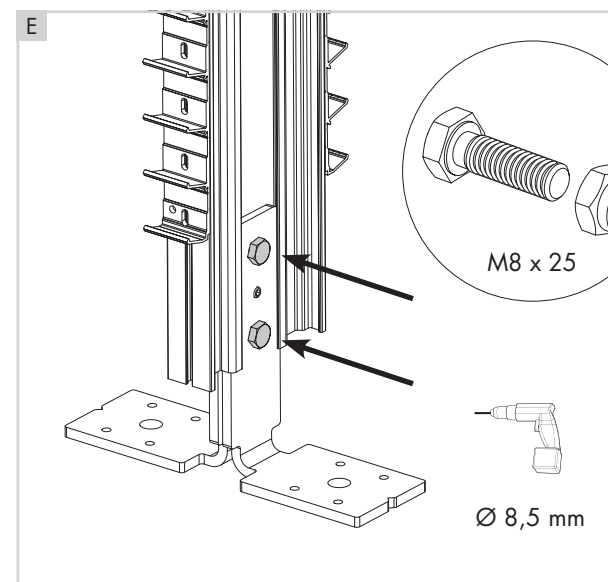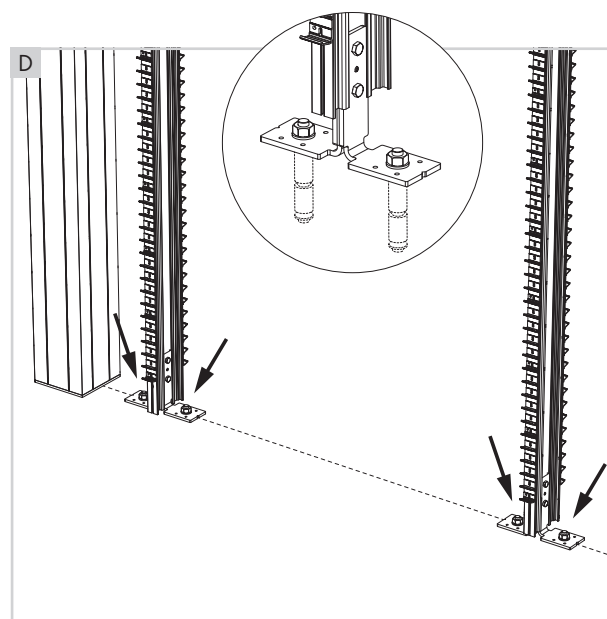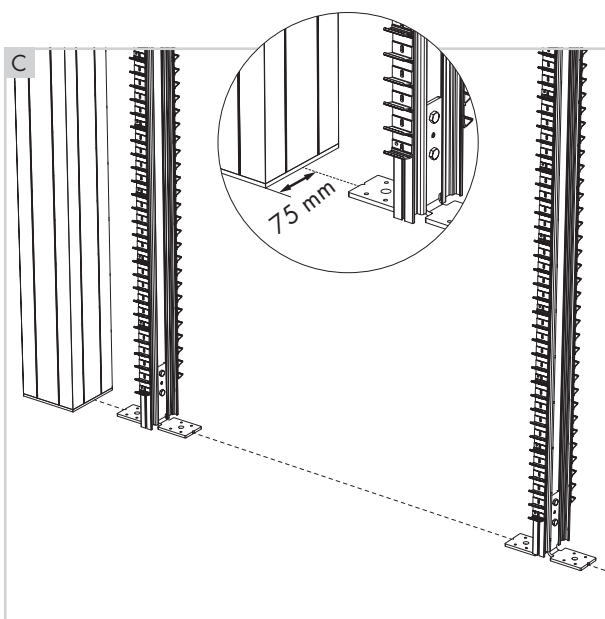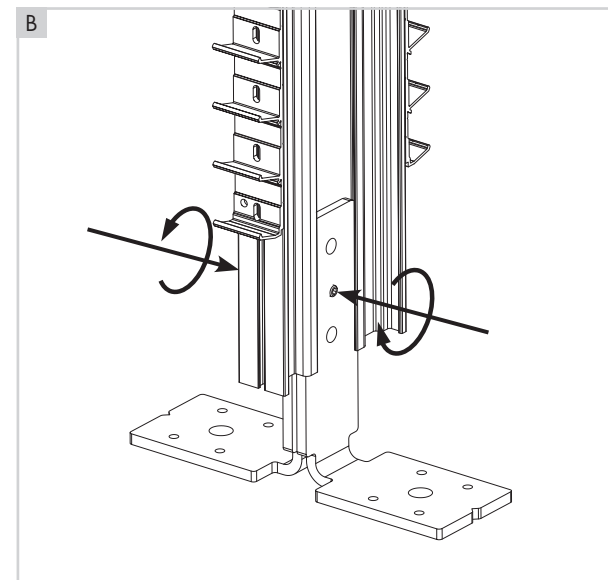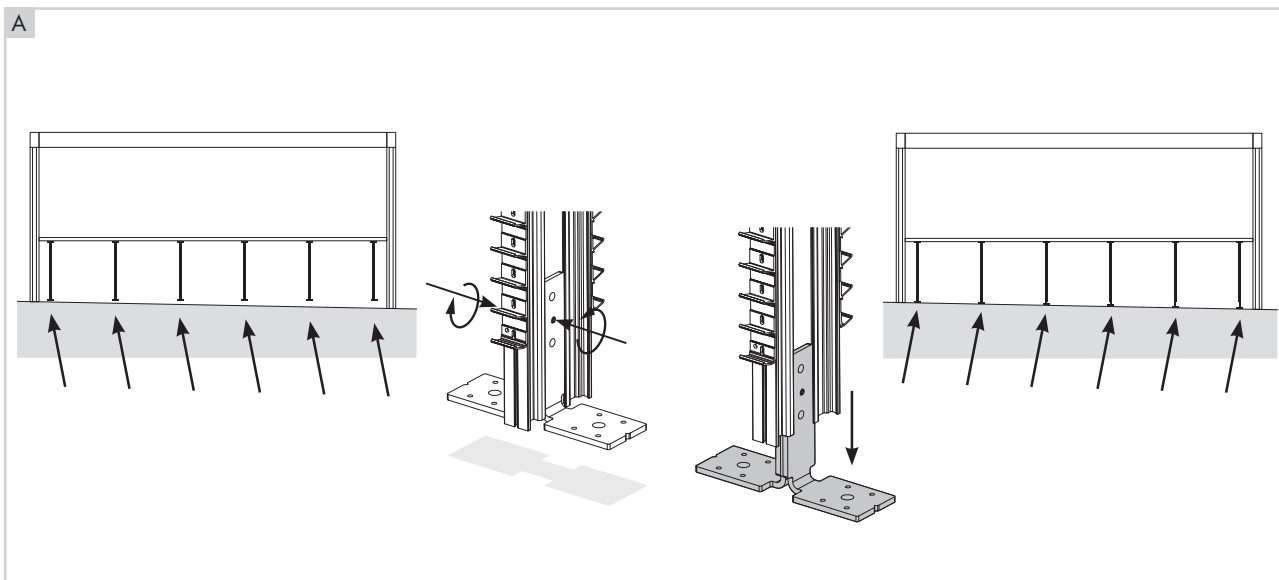

2. Montaje de pared Linius a media altura (continuación 3)

- Coloque el rodapié de acabado en la parte inferior, entre las 2 columnas. Si utiliza bases de montaje visibles, recomendamos cortar 2 esquinas para que el perfil del rodapié descansa sobre la base. **A**
- Enganche los soportes en L detrás de los perfiles de soporte. **B**
- Atornille los soportes en L con tornillos 3,9 x 19. Perfore de antemano orificios de Ø 3,5 mm. **C**
- Clipe la lama inferior larga a los portalamas. **D**
- Clipe las lamas intermedias desde abajo hacia arriba en los portalamas. **E**
- Clipe la lama superior a los portalamas. **F**

2. Montaggio del pannello Linius a metà altezza (seguito 3)







- Montare uno zoccolino di finitura nella parte inferiore tra le 2 colonne. Nel caso venga utilizzato un piede visibile si consiglia di segarne 2 angoli, cosicché il profilo dello zoccolino possa perfettamente poggiare sul supporto. **A**
- Agganciare i supporti a L forniti dietro i profili portanti. **B**
- Avvitare i supporti a L con delle viti 3,9 x 19. Predisporre dei fori dal Ø di 3,5 mm. **C**
- Fissare la lamella lunga inferiore ai supporti per le lamelle. **D**
- Fissare le lamelle intermedie da sotto a sopra ai supporti per le lamelle. **E**
- Fissare la lamella superiore ai supporti per le lamelle. **F**

2. Montáž výrobek Linius steny s poloviční výškou (pokračování 3)

- Umístěte podložku do spodní části mezi dva sloupky. Používáte-li viditelné patky, je nejlepší vyřezat dva rohové profily, aby podložka získala na zemi stabilitu. **A**
- Dodané podpory ve tvaru písmene L zavěste za nosními profily. **B**
- Podpory ve tvaru písmene L utáhněte pomocí šroubů 3,9 x 19. Vyrtejte otvory o průměru 3,5 mm. **C**
- Připevněte dlouhou spodní lamelu k držákům lamel. **D**
- Postupně připevněte prostřední lamely k držákům lamel. **E**
- Připevněte nejvyšší lamelu k držákům lamel. **F**

2. Montage half height Linius wall (continued 3)

- Place the finishing skirting-board at the base between the two columns. If you are using visible feet, it is best to cut out two angles so that the skirting-board profile rests directly against the foundation. **A**
- Hook the L-brackets (included) to the back of the support profiles. **B**
- Tighten the L-brackets into place using screws 3.9 x 19. Drill Ø3.5-mm holes. **C**
- Click the bottommost, long blade into the blade clamps. **D**
- Click the remaining blades into the blade clamps, going from bottom to top. **E**
- Click the topmost blade into the blade clamps. **F**

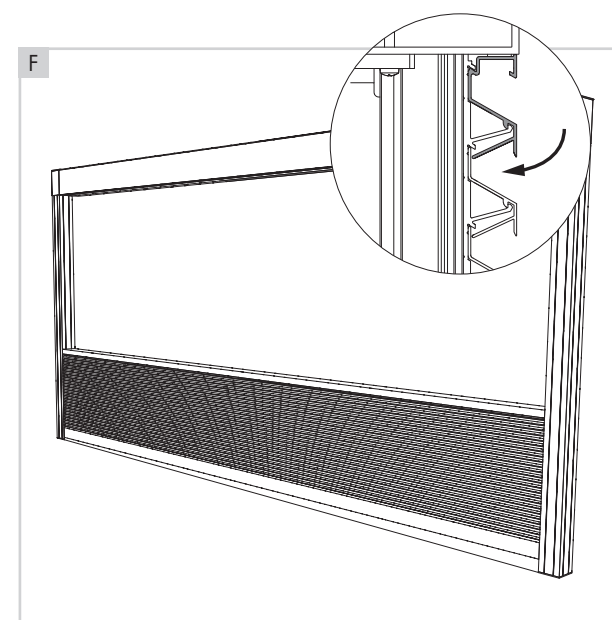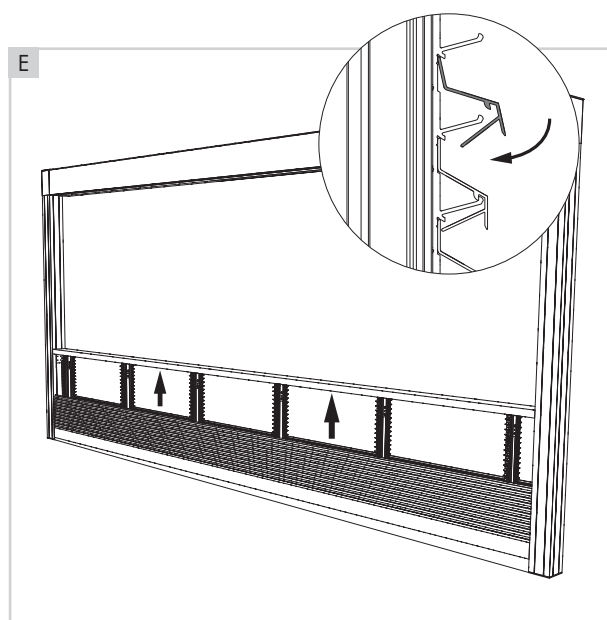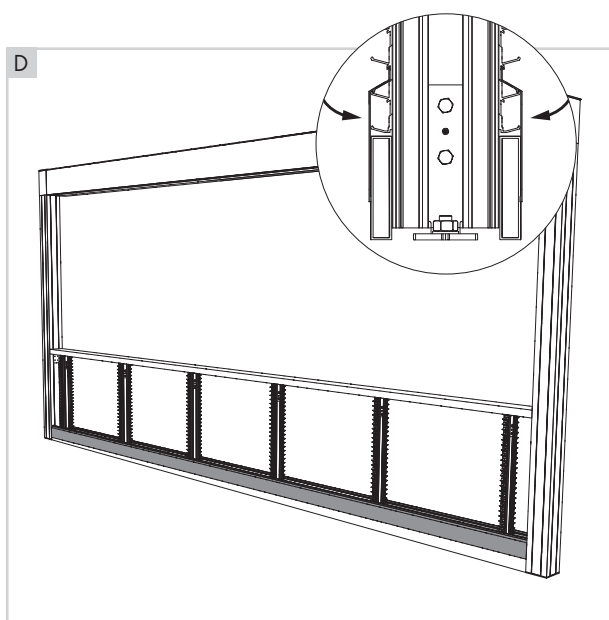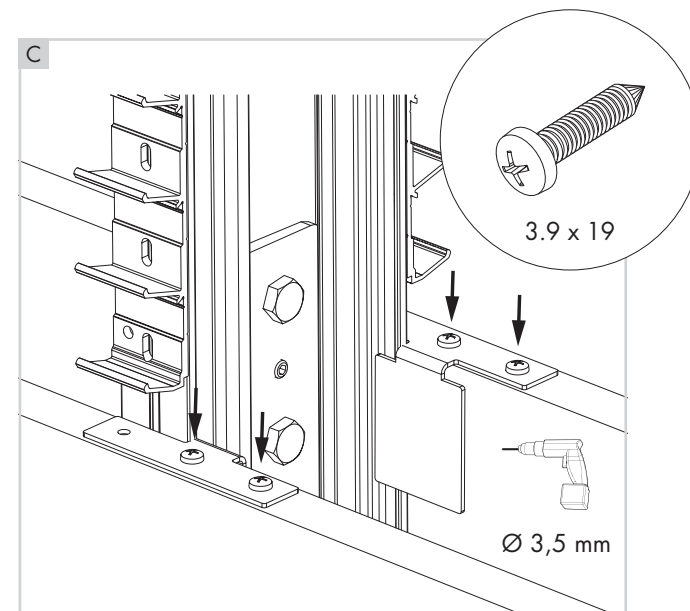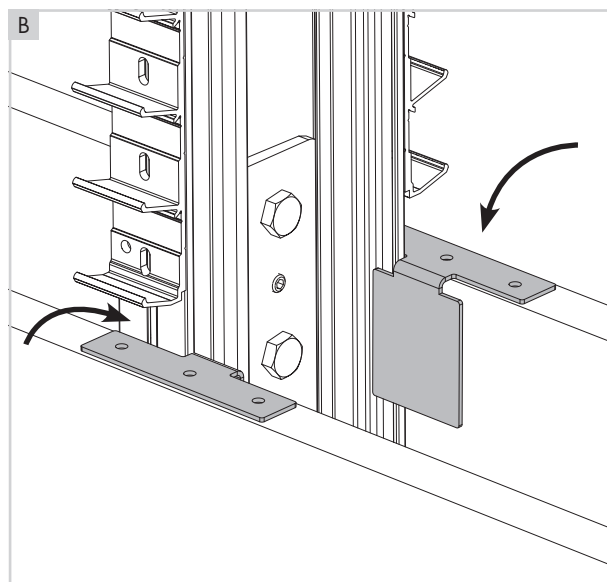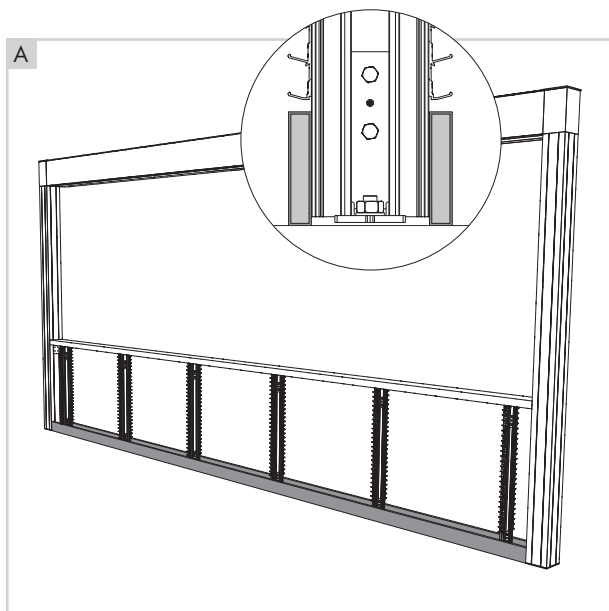

MONTAJE DE FACHADA LINIUS EN ALGARVE

1. Montaje de fachada Linius en toda la altura

- Coja los perfiles de soporte verticales. Coloque 2 abrazaderas de montaje en la parte superior del perfil de soporte. **A**
- Asegúrese de que el extremo de las abrazaderas de montaje está alineado con la parte exterior del perfil de soporte. Apriete los tornillos de ajuste M6 x 8 mm suministrados en el orificio central de las abrazaderas de montaje. **B**
- Perfore los orificios de Ø 8,5 mm encima y debajo del tornillo de ajuste en el perfil de soporte. Coloque los pernos M8 x 25 y las tuercas suministrados y apriételos. **C**
- Repita los pasos anteriores A+B para la parte inferior de los perfiles de soporte. **D**
- Marque el lugar donde deben colocarse los perfiles de soporte en la parte inferior de la viga superior (Span o Pivot). Recuerde que el primer y el último perfil de soporte han de colocarse a 200 mm del lado interior de la columna. Los otros perfiles de soporte deben distribuirse de forma equidistante. **E**
- Marque también el centro en la viga superior. **F**

MONTAGGIO DI UN PANNELLO LINIUS IN ALGARVE

1. Montaggio del pannello Linius ad altezza completa

- Prendere i profili portanti verticali. Far scorrere 2 staffe di supporto sul lato superiore del profilo portante. **A**
- Assicurarsi che l'estremità delle staffe di supporto sia allineata al lato esterno del profilo portante. Avvitare le viti di regolazione fornite M6 x 8 mm nell'apertura centrale delle staffe di supporto. **B**
- Effettuare dei fori dal Ø di 8,5 mm sopra e sotto la vite di regolazione nel profilo portante. Montare i bulloni M8 x 25 e i dadi forniti ed avvitarli. **C**
- Ripetere i passaggi precedenti A+B per il lato inferiore dei profili portanti. **D**
- Tracciare il punto su cui montare i profili portanti sul lato inferiore della trave superiore (Span o Pivot). In questo punto saranno montati il primo e l'ultimo profilo portante a 200 mm dal lato interno della colonna. I profili portanti restanti vengono equamente distribuiti. **E**
- Tracciare anche il punto centrale sulla trave superiore. **F**

MONTÁŽ VÝROBEK LINIUS STENY V ALGARVE







1. Montáž výrobek Linius steny s úplnou výškou

- Vezměte svislé nosní profily. Do horní části nosního profilu zasuněte dva montážní úchyty. **A**
- Ujistěte se, že konec montážních úchytů je zcela v jedné rovině s vnější stranou nosního profilu. Přešroubujte dodané závitové šrouby M6 x 8 mm do středového otvoru montážních úchytů. **B**
- Do nosního profilu vyvrtejte díry o průměru 8,5 mm nad a pod závitovým šroubem. Vložte dodané šrouby M8 x 25 a matice a utáhněte je. **C**
- Stejný postup opakujte A+B i pro spodní část nosních profilů. **D**
- Umístění nosních profilů si zaznačte na spodní straně horního nosníku (rozpětí nebo otočná strana). Díky tomu přijde první a poslední nosní profil na 200 mm od vnitřní strany sloupku. Další nosní profily budou rozloženy rovnoměrně. **E**
- Naznačte si na horní nosník i střed. **F**

MOUNTING A LINIUS WALL IN ALGARVE

1. Montage full height Linius wall

- Get the vertical support profiles. Slide 2 assembly brackets into the top of the support profile. **A**
- Ensure that the ends of the assembly brackets are perfectly even with the outside of the support profile. Tighten the supplied setscrews M6 x 8 mm in the centremost opening of the assembly brackets. **B**
- Drill Ø8.5-mm holes into the support profile just above and below the setscrew. Insert the supplied bolts M8 x 25 and nuts, tighten these. **C**
- Repeat the steps above A+B for the bottoms of the support profiles. **D**
- Mark off the location of the support profiles on the bottom of the top beam (Span or Pivot). Here is where the first and last support profile will be placed at 200 mm from the inside of the column. The other support profiles should be spread out evenly. **E**
- Also mark off the centre of the top beam. **F**

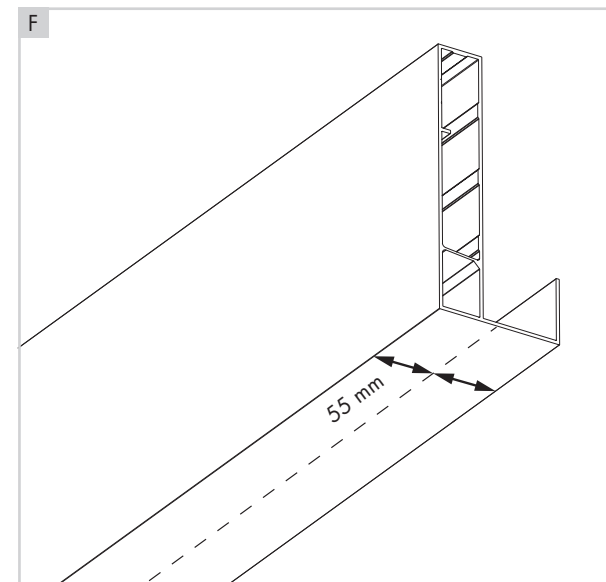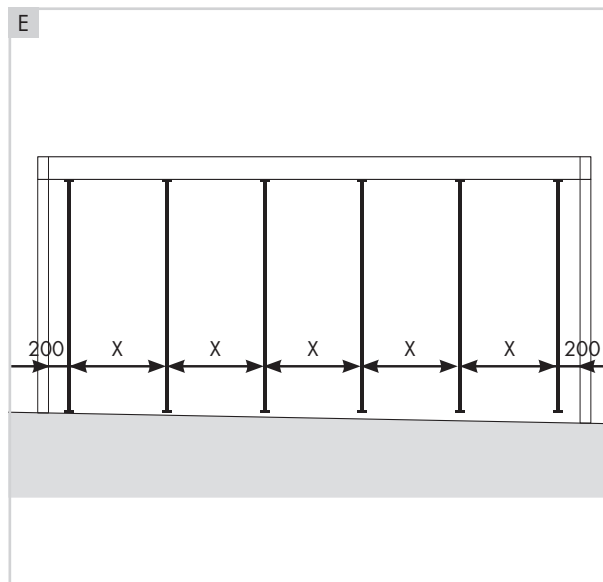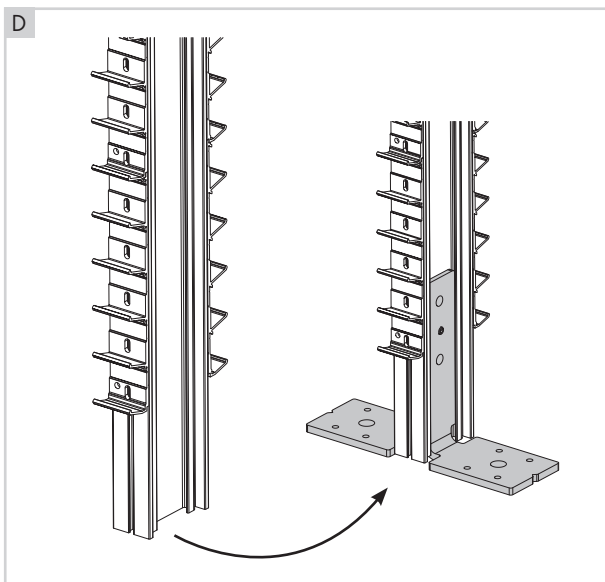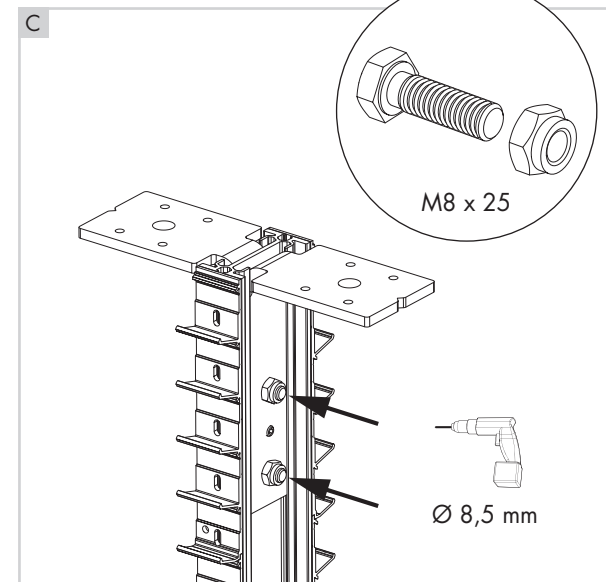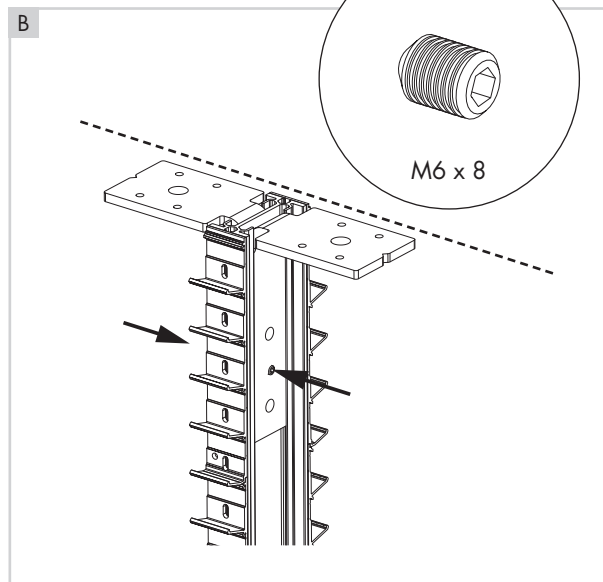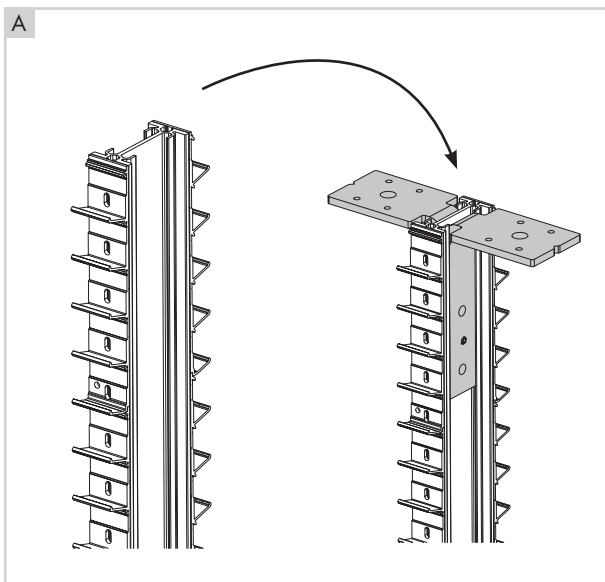

1. Montaje de fachada Linus en toda la altura (continuación 1)

- Fije los perfiles de soporte, en los lugares marcados, a la viga superior con los tornillos 4,2 x 19. Perfore de antemano orificios de Ø 3,75 mm. **A**

Atención: No fije los perfiles de soporte en el lado del canalón, de este modo no perforará el canalón interno.

Observación: Si la fachada Linus está provista de lamas solamente a un lado, asegúrese de que los porta-lamas están orientados hacia el lado en el que van las lamas.

- Compruebe que la viga superior no cede. En caso necesario, sujétela (con un apoyo) para que quede horizontal. **B**
- Afloje los tornillos de ajuste de la parte inferior de los perfiles de soporte. Alargue las abrazaderas de montaje ajustables donde sea necesario para que todas ellas toquen la base. **C**
- Vuelva a apretar los tornillos de ajuste. **D**

1. Montaggio del pannello Linus ad altezza completa (seguito 1)

- Fissare i profili portanti, nei punti contrassegnati, alla trave superiore utilizzando delle viti 4,2 x 19. Predisporre dei fori dal Ø di 3,75 mm. **A**

Attenzione: Non serrare i profili di supporto sul lato gronda, in modo da non forarla.

Nota: nel caso un solo lato del pannello Linus sia provvisto di lamelle, assicurarsi che i supporti delle lamelle siano rivolti al lato in cui verranno montate le lamelle.

- Verificare che la trave superiore non si pieghi. Se necessario sostenere la trave superiore (con un elevatore) fino a che sia perfettamente orizzontale. **B**
- Svitare le viti di regolazione sotto i profili portanti. Allungare le staffe di supporto regolabili dove necessario, cosicché tutte le staffe di supporto possano toccare il supporto. **C**
- Avvitare nuovamente le viti di regolazione. **D**

1. Montáž výrobek Linius stěny s úplnou výškou (pokračování 1)

- Nosní profily upevněte na naznačených místech na horní nosník pomocí šroubů 4.2 x 19. Vyvrtejte otvory o průměru 3,75 mm. **A**

Pozor: Neutahujte šrouby nosních profilů na straně odvodňovacího žlebu, aby se neprorazily vnitřní profil odvodňovacího žlebu.

Poznámka: Je-li výrobek stěna typu Linius opatřen lamelami pouze na jedné straně, ujistěte se, že držáky lamel se nacházejí na té straně, na kterou přijdou lamely.

- Zkontrolujte, zda se horní nosník neprohýbá. V případě potřeby jej podepřete, dokud nebude dokonale rovný. **B**
- Uvolněte závitové šrouby pod nosními profily. V případě potřeby upravte polohu nastavitelných montážních úchytů tak, aby se všechny úchyty dotýkali země. **C**
- Závitové šrouby opět utáhněte. **D**





1. Montage full height Linius wall (continued 1)

- Fix the support profiles, at the marked off locations, to the top beam using screws 4.2 x 19. Drill Ø3.75-mm holes. **A**

Attention: Don't tighten the support profiles on the gutter side, so you don't pierce the internal gutter.

Note: If there are blades on only one side of the Linius wall, then you must make sure that the blade clamps face the direction from which the blades will come.

- Make sure the top beam does not sag. If necessary, support the top beam (using a lift) so that it is perfectly horizontal. **B**
- Loosen the setscrews at the bottom of the support profiles. Slide the adjustable assembly brackets where necessary so that all of the assembly brackets reach the foundation. **C**
- Tighten the setscrews back into place. **D**

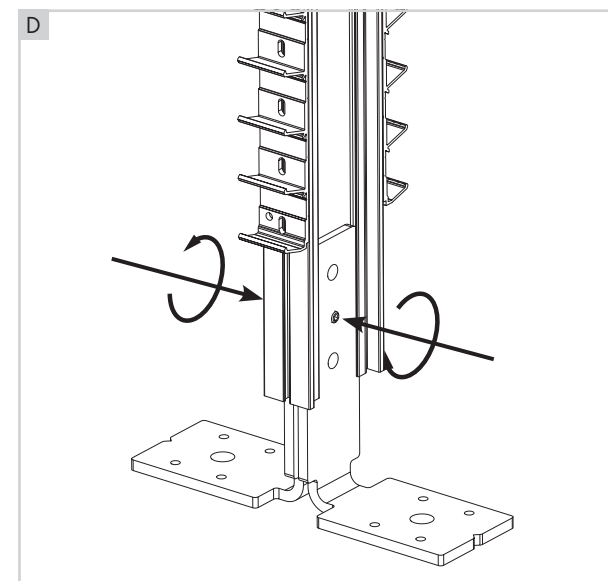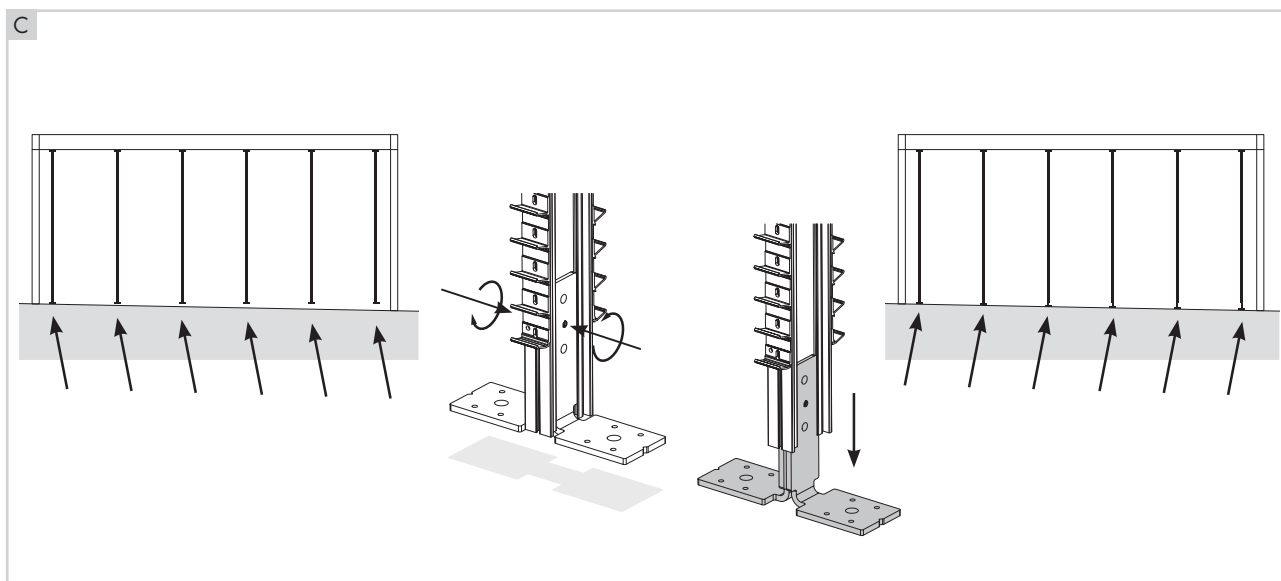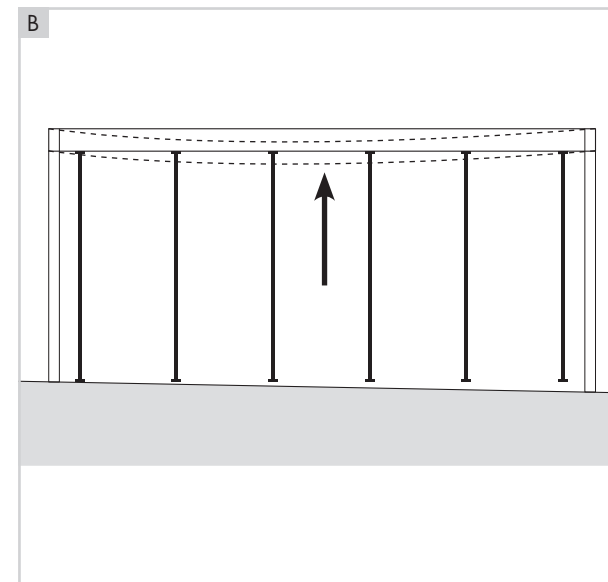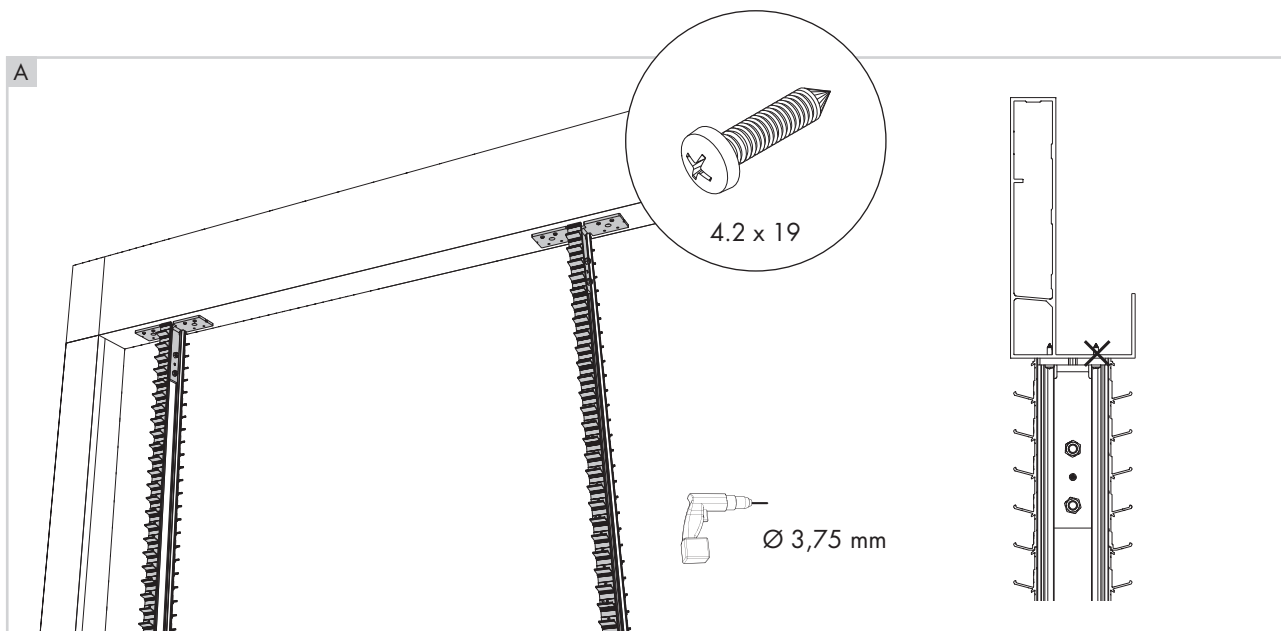

1. Montaje de fachada Linus en toda la altura

(continuación 2)

- Dibuje una línea en el suelo desde el centro de una columna al centro de la otra. Coloque el centro de los perfiles de soporte justo en esta línea. **A**
- Fije los perfiles de soporte al subsuelo con el material de fijación apropiado según el subsuelo y suministrado por el instalador. **B**
- Perfore los orificios de Ø 8,5 mm encima y debajo del tornillo de ajuste en el perfil de soporte. Coloque los pernos M8 x 25 y las tuercas suministrados y apriételos. **C**
- Coloque el rodapié de acabado en la parte inferior, entre las 2 columnas. **D**
- Enganche los soportes en L suministrados detrás de los perfiles de soporte. **E**
- Atornille los soportes en L con tornillos 3,9 x 19. Perfore de antemano orificios de Ø 3,5 mm. **F**

1. Montaggio del pannello Linus ad altezza completa

(seguito 2)

- Tracciare una linea sulla superficie da punto centrale a punto centrale della colonna. Posizionare perfettamente il centro dei profili portanti rispetto a questa linea. **A**
- Fissare i profili portanti al supporto utilizzando il materiale di fissaggio adeguato fornito dall'installatore in funzione del tipo di supporto. **B**
- Effettuare dei fori dal Ø di 8,5 mm sopra e sotto la vite di regolazione nel profilo portante. Montare i bulloni M8 x 25 e i dadi forniti ed avvitarli. **C**
- Montare uno zoccolino di finitura nella parte inferiore tra le 2 colonne. **D**
- Agganciare i supporti a L forniti in dotazione dietro i profili portanti. **E**
- Avvitare i supporti a L con delle viti 3,9 x 19. Predisporre dei fori dal Ø di 3,5 mm. **F**







1. Montáž výrobek Linus stěny s úplnou výškou

(pokračování 2)

- Nakreslete na zemi čáru od středu ke středu sloupku. Umístěte střed nosních profilů do jedné roviny s touto čarou. **A**
- Připevněte nosní profily k zemi pomocí dodaného upevňovacího materiálu pro tento účel. **B**
- Vyvrtejte díry o průměru 8,5 mm v nosním profilu nad a pod závitovým šroubem. Vložte dodané šrouby M8 x 25 a matice a utáhněte je. **C**
- Umístěte podložku do spodní části mezi dva sloupky. **D**
- Dodané podpory ve tvaru písmene L zavěste za nosními profily. **E**
- Podpory ve tvaru písmene L utáhněte pomocí šroubů 3,9 x 19. Vyvrtejte otvory o průměru 3,5 mm. **F**

1. Montage full height Linus wall (continued 2)

- Draw a line on the ground from the centre point to the centre point of the column. Position the centre point of the support profiles in line with the line you drew. **A**
- Fix the support profiles in place using the fixation materials provided by the installer which are suitable for the foundation. **B**
- Drill Ø8.5-mm holes into the support profile just above and below the setscrew. Insert the supplied bolts M8 x 25 and nuts, tighten these. **C**
- Place the finishing skirting-board at the base between the two columns. **D**
- Hook the L-brackets (included) to the back of the support profiles. **E**
- Tighten the L-brackets into place using screws 3.9 x 19. Drill Ø3.5-mm holes. **F**

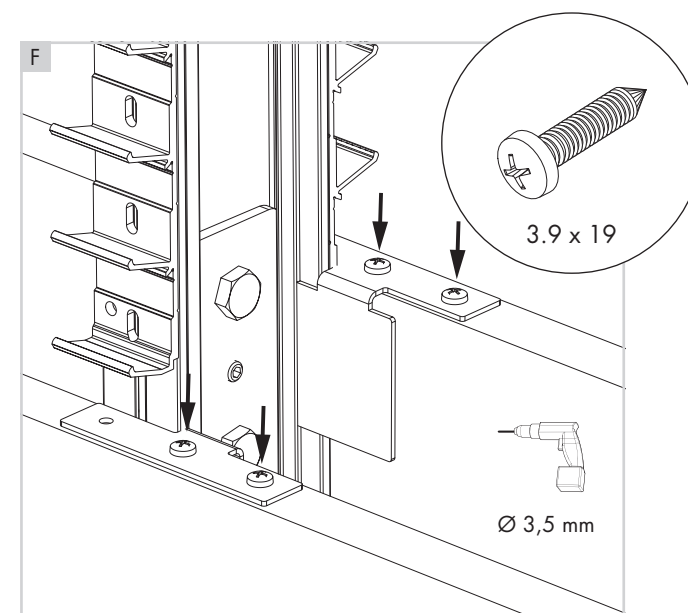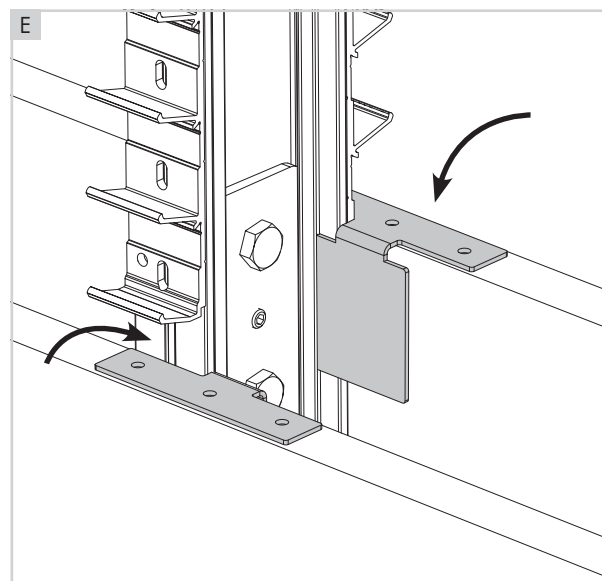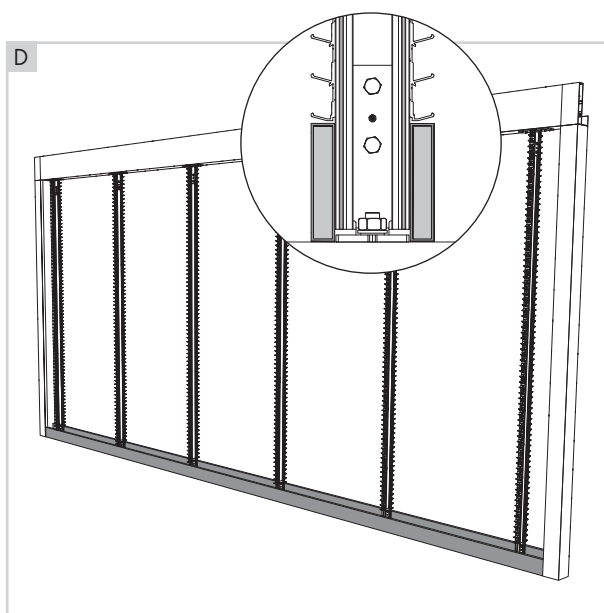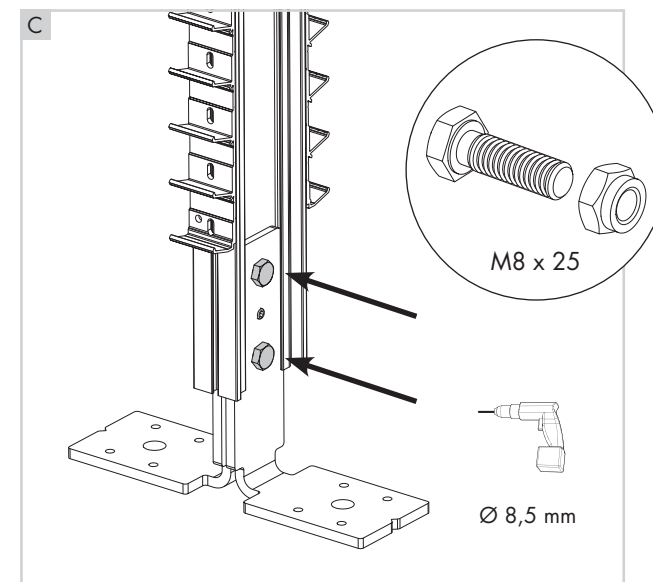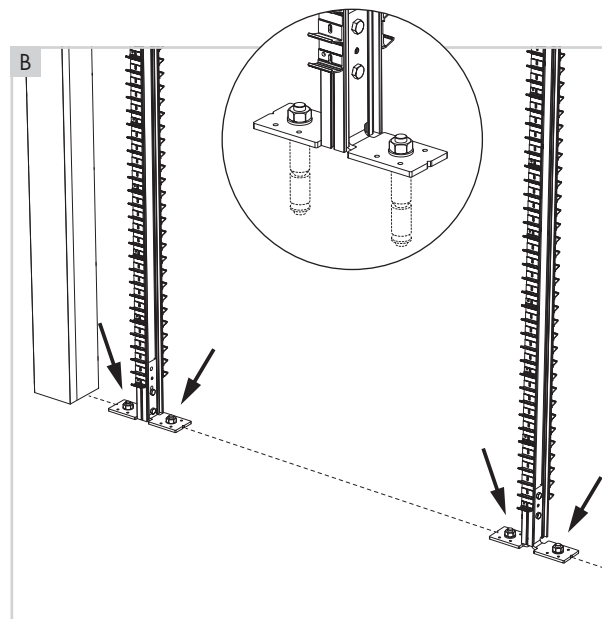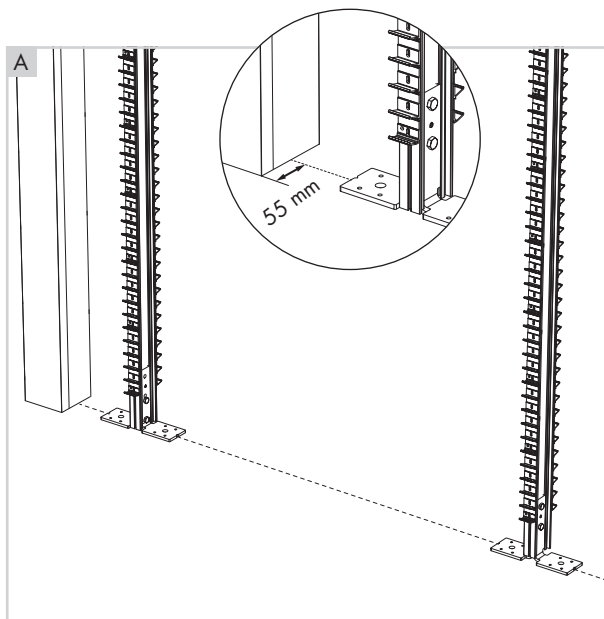

1. Montaje de fachada Linus en toda la altura

(continuación 3)

- Clipe la lama inferior larga a los porta-lamas. **A**
- Clipe las lamas intermedias desde abajo hacia arriba en los porta-lamas. **B**
- Clipe la lama superior a los porta-lamas. **C**

1. Montaggio del pannello Linus ad altezza completa

(seguito 3)

- Fissare la lamella lunga inferiore ai supporti per le lamelle. **A**
- Fissare le lamelle intermedie da sotto a sopra ai supporti per le lamelle. **B**
- Fissare la lamella superiore ai supporti per le lamelle. **C**




1. Montáž výrobek Linus stěny s úplnou výškou

(pokračování 3)

- Připevněte dlouhou spodní lamelu k držákům lamel. **A**
- Postupně připevněte prostřední lamely k držákům lamel. **B**
- Připevněte nejvyšší lamelu k držákům lamel. **C**

1. Montage full height Linus wall (continued 3)

- Click the bottommost, long blade into the blade clamps. **A**
- Click the remaining blades into the blade clamps, going from bottom to top. **B**
- Click the topmost blade into the blade clamps. **C**

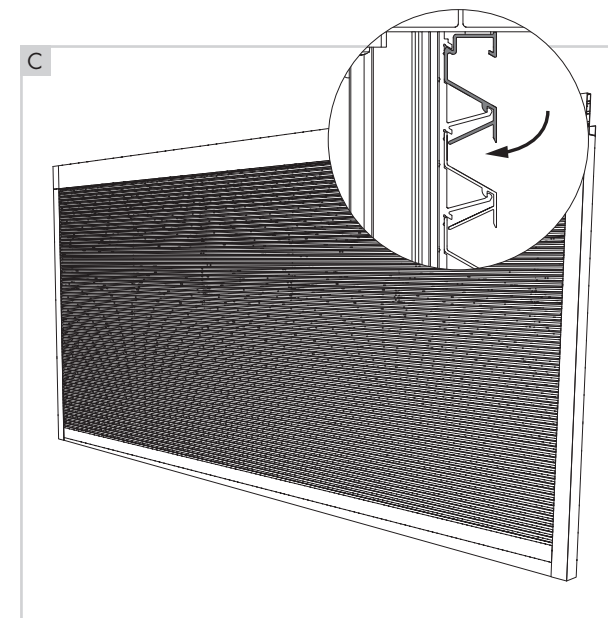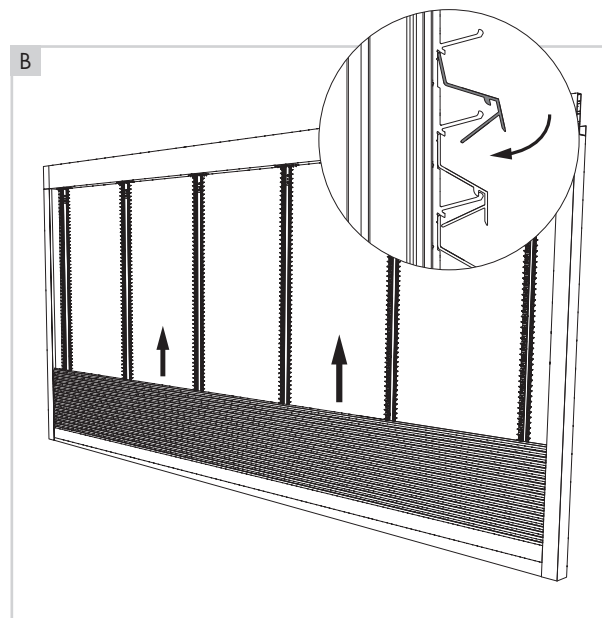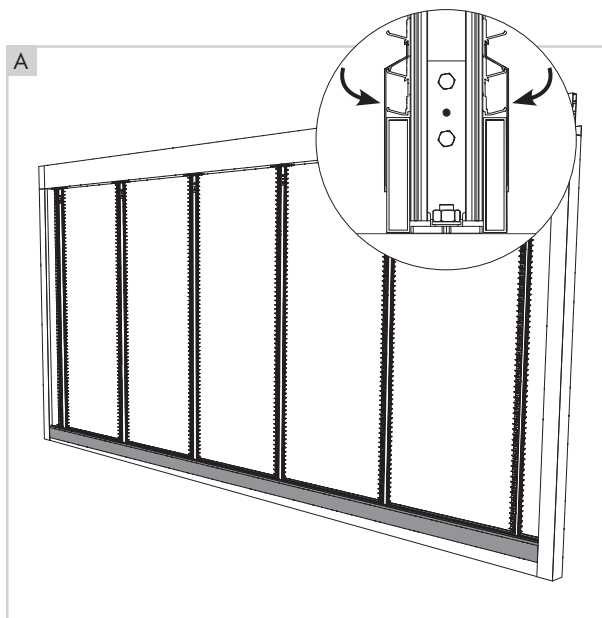

2. Montaje de pared Linius a media altura

- Coja los perfiles de soporte verticales. Coloque 2 abrazaderas de montaje en la parte superior del perfil de soporte. **A**
- Asegúrese de que el extremo del perfil de soporte esté alineado con la parte exterior de las abrazaderas de montaje. Atornille los tornillos de ajuste suministrados en el orificio central de las abrazaderas de montaje. **B**
- Perfore los orificios de Ø 8,5 mm encima y debajo del tornillo de ajuste en el perfil de soporte. Coloque los pernos M8 x 25 y las tuercas suministrados y apriételes. **C**
- Repita los pasos A+B para la parte inferior de los perfiles de soporte. **D**
- Marque en las columnas los soportes en L a los que se fijará el perfil superior. La altura de estos soportes en L es igual a la altura de la fachada Linius - 50 mm. **E**
- Fije los soportes en L a las columnas con los tornillos 3,9 x 19. Perfore de antemano orificios de Ø 3,5 mm. **F**

Atención: No perfore de forma demasiado brusca para evitar perforar el conducto de evacuación.

2. Montaggio del pannello Linius a metà altezza

- Prendere i profili portanti verticali. Far scorrere 2 staffe di supporto sul lato superiore del profilo portante. **A**
- Assicurarsi che l'estremità del profilo portante sia allineata al lato esterno delle staffe di supporto. Avvitare le viti di regolazione fornite nell'apertura centrale delle staffe di supporto. **B**
- Effettuare dei fori dal Ø di 8,5 mm sopra e sotto la vite di regolazione nel profilo portante. Montare i bulloni M8 x 25 e i dadi forniti ed avvitarli. **C**
- Ripetere i passaggi da A+B per il lato inferiore dei profili portanti. **D**
- Tracciare sulle colonne i punti per i supporti a L, su cui verrà fissato il profilo superiore. L'altezza di montaggio di questi supporti a L è pari all'altezza del pannello Linius - 50 mm. **E**
- Fissare i supporti a L alle colonne utilizzando delle viti 3,9 x 19. Predisporre dei fori dal Ø di 3,5 mm. **F**

Attenzione: effettuare i fori con molta precauzione, per evitare di danneggiare la condotta dell'acqua.

2. Montáž výrobek Linius steny s poloviční výškou







- Vezměte svislé nosní profily. Do horní části nosního profilu zasuňte dva montážní úchyty. **A**
- Ujistěte se, že konec nosního profilu je v jedné rovině s vnější stranou montážních úchytek. Přišroubujte dodané závitové šrouby do středového otvoru montážních úchyťů. **B**
- Do nosního profilu vyvrtejte díry o průměru 8,5 mm nad a pod závitovým šroubem. Vložte dodané šrouby M8 x 25 a matice a utáhněte je. **C**
- Kroky A+B opakujte i pro spodní stranu nosních profilů. **D**
- Naznačte si na sloupky umístění podpor ve tvaru písmene L, na které se upevní horní profil. Výška těchto podpor ve tvaru písmene L je stejná jako výška výrobku Linius stěna, tedy 50 mm. **E**
- Podpory ve tvaru písmene L upevněte na sloupky pomocí šroubů 3,9 x 19. Vyvrtejte otvory o průměru 3,5 mm. **F**

Pozor: Nevrtajte příliš prudce, abyste neprovtali odvodové potrubí.

2. Montage half height Linius wall

- Get the vertical support profiles. Slide 2 assembly brackets into the top of the support profile. **A**
- Ensure that the ends of the support profile are perfectly even with the outside of the assembly brackets. Tighten the supplied setscrews in the centre-most opening of the assembly brackets. **B**
- Drill Ø8.5-mm holes into the support profile just above and below the setscrew. Insert the supplied bolts M8 x 25 and nuts, tighten these. **C**
- Repeat steps A+B for the bottoms of the support profiles. **D**
- Mark off where the L-brackets, to which the top profile will be fixed, will be located on the columns. The height of these L-brackets is the height of the Linius wall - 50 mm. **E**
- Fix the L-brackets to the columns using screws 3.9 x 19. Drill Ø3.5-mm holes. **F**

Attention: Do not drill too far or you will pierce the discharge pipe.

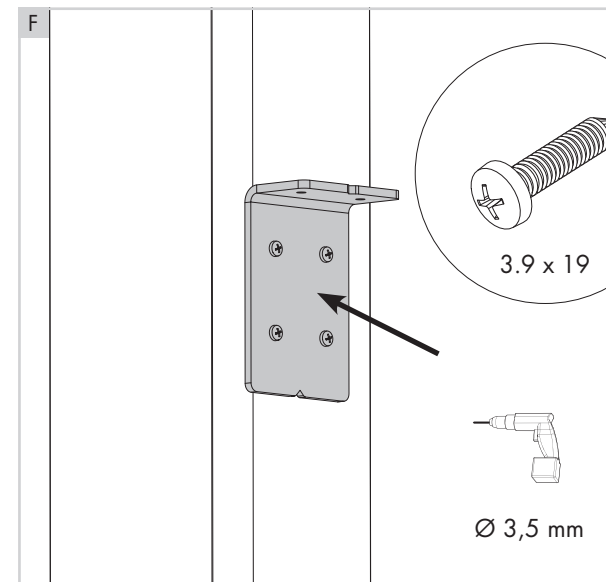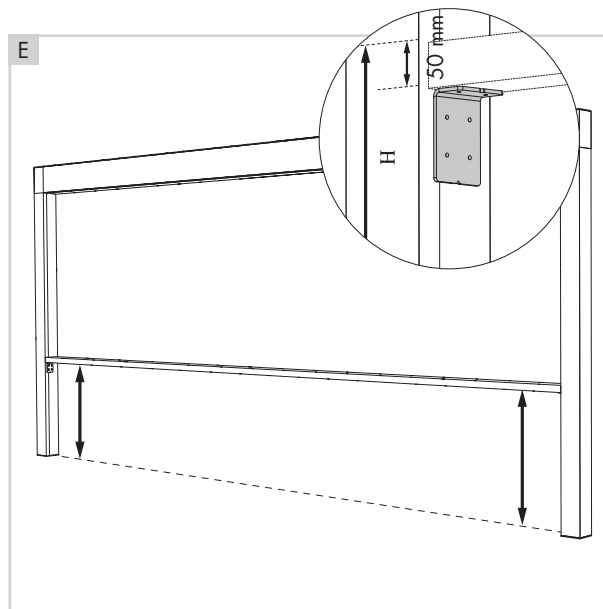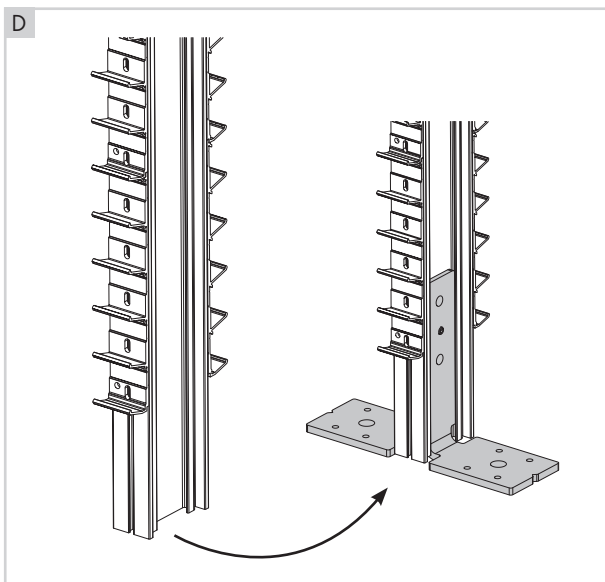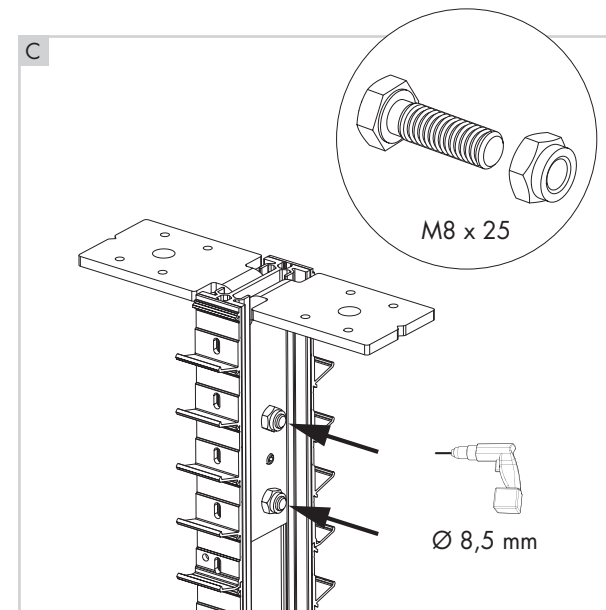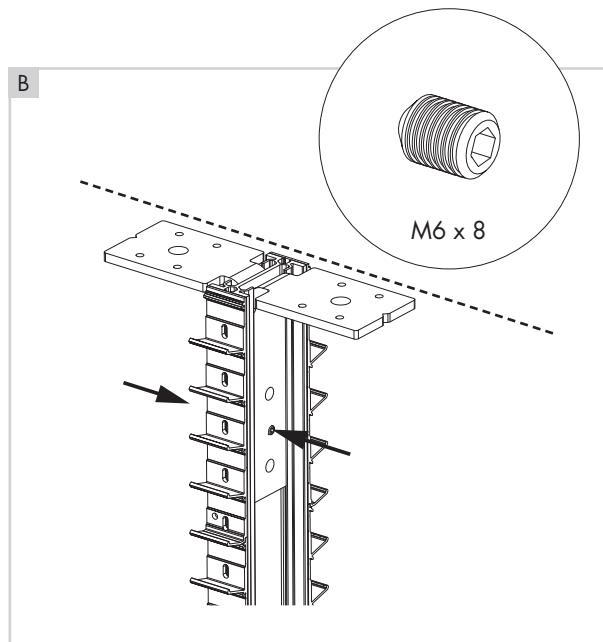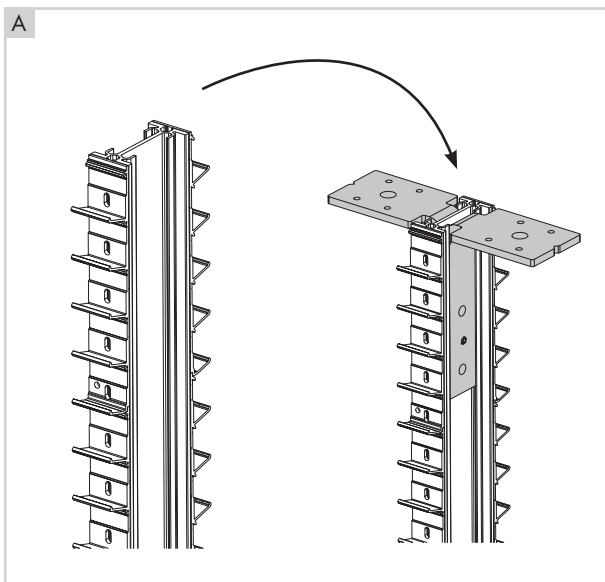

2. Montaje de pared Linius a media altura (continuación 1)

- Fije el perfil superior (50 x 80 mm) a los soportes en L, bien alineados con las columnas. Perfore de antemano orificios de Ø 3,5 mm. Para ello, utilice tornillos 3,9 x 19. **A**
- Marque el lugar donde deben colocarse los perfiles de soporte en la parte inferior del perfil superior. Recuerde que el primer y el último perfil de soporte han de colocarse a 200 mm del lado interior de la columna. Los otros perfiles de soporte deben distribuirse de forma equidistante. **B**
- Marque también el centro del perfil superior. Es decir, mida 55 mm desde el lado exterior o interior. **C**
- Fije los perfiles de soporte en los puntos marcados en la parte inferior del perfil superior. Perfore de antemano orificios de Ø 3,75 mm. Para ello, utilice tornillos 4,2 x 19. **D**

Observación: Si la fachada Linius está provista de lamas solamente a un lado, asegúrese de que los porta-lamas están orientados hacia el lado en el que van las lamas.

- Compruebe que el perfil superior no cede. En caso necesario, sujételo hasta que quede en posición horizontal. **E**

2. Montaggio del pannelo Linius a metà altezza (seguito 1)

- Fissare il profilo superiore (50 x 80 mm) ai supporti a L, perfettamente allineati alle colonne. Predisporre dei fori dal Ø di 3,5 mm. Per questa operazione utilizzare delle viti 3,9 x 19. **A**
- Tracciare il punto su cui montare i profili portanti sul lato inferiore del profilo superiore. In questo punto saranno montati il primo e l'ultimo profilo portante a 200 mm dal lato interno della colonna. I profili portanti restanti vengono equamente distribuiti. **B**
- Tracciare anche il punto centrale sul profilo superiore. Misurare quindi 55 mm a partire dal lato interno o esterno. **C**
- Fissare i profili portanti, nei punti contrassegnati, al lato inferiore del profilo superiore. Predisporre dei fori dal Ø di 3,75 mm. Per questa operazione utilizzare delle viti 4,2 x 19. **D**

Nota: nel caso un solo lato del pannelo Linius sia provvisto di lamelle, assicurarsi che i supporti delle lamelle siano rivolti al lato in cui verranno montate le lamelle.






- Verificare che il profilo superiore non si pieghi. Se necessario sostenere il profilo superiore fino a che sia perfettamente orizzontale. **E**

2. Montáž výrobek Linius steny s poloviční výškou (pokračování 1)

- Upevněte horní profil (50 x 80 mm) na podpory ve tvaru písmene L tak, aby byl v jedné rovině se sloupky. Vyrvejte otvory o průměru 3,5 mm. Použijte při tom šrouby 3,9 x 19. **A**
 - Naznačte si umístění nosních profilů na spodní stranu horního profilu. Díky tomu přijde první a poslední nosní profil na 200 mm od vnitřní strany sloupku. Další nosní profily budou rozloženy rovnoměrně. **B**
 - Naznačte si na horní profil i střed. Mějte tedy 55 mm od vnější nebo vnitřní části. **C**
 - Nosní profily připevněte na naznačených místech k spodní straně horního profilu. Vyrvejte díry o průměru 3,75 mm. Použijte při tom šrouby 4,2 x 19. **D**
- Poznámka:** Je-li výrobek Liniuswand opatřen lamelami pouze na jedné straně, ujistěte, že držáky lamel se nacházejí na té straně, na kterou přijdou lamely.
- Zkontrolujte, zda se horní profil neprohýbá. V případě potřeby jej podepřete, dokud nebude dokonale rovný. **E**

2. Montage half height Linius wall (continued 1)

- Fix the top profile (50 x 80 mm) to the L-brackets, making sure that it is perfectly even with the columns. Drill Ø3.5-mm holes. Use screws 3.9 x 19 for this. **A**
 - Mark off the location of the support profiles on the bottom of the top profile. Here is where the first and last support profile will be placed at 200 mm from the inside of the column. The other support profiles should be spread out evenly. **B**
 - Also mark off the centre of the top profile. So start measuring as from 55 mm from the outside or inside. **C**
 - Fix the support profiles to the bottom the top profile at the locations you marked off. Drill Ø3.75-mm holes. Use screws 4.2 x 19 for this. **D**
- Note:** If there are blades on only one side of the Linius wall, then you must make sure that the blade clamps face the direction from which the blades will come.
- Make sure the top profile does not sag. If necessary, support the top profile so that it is perfectly horizontal. **E**

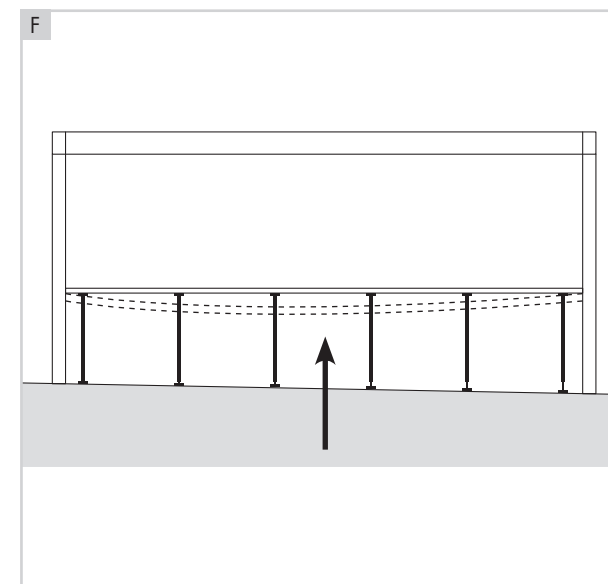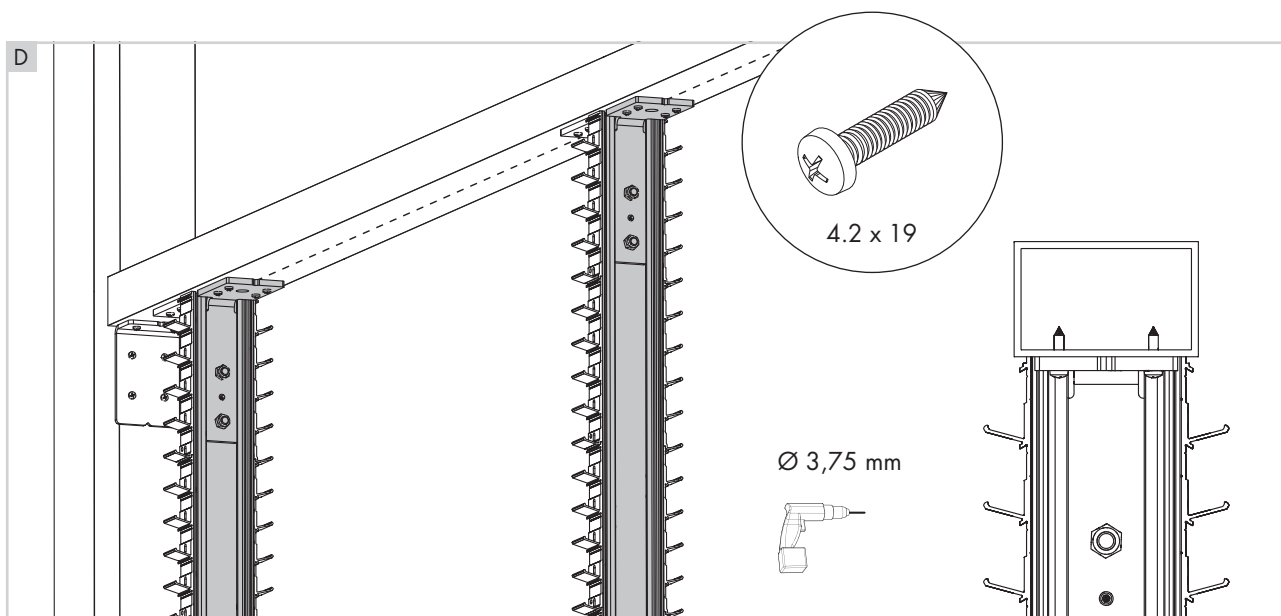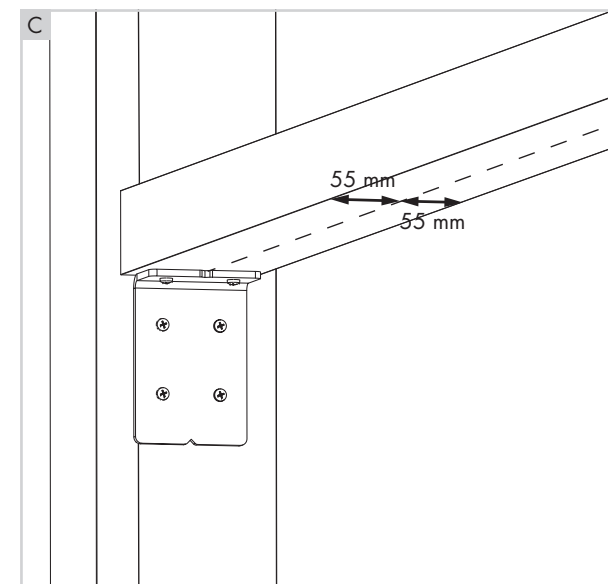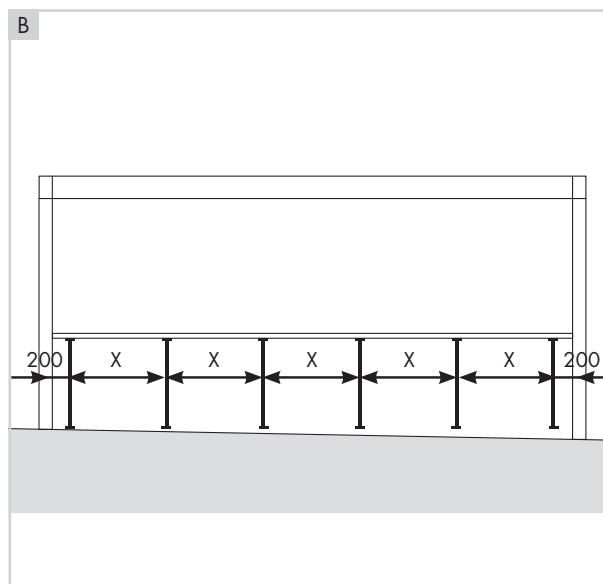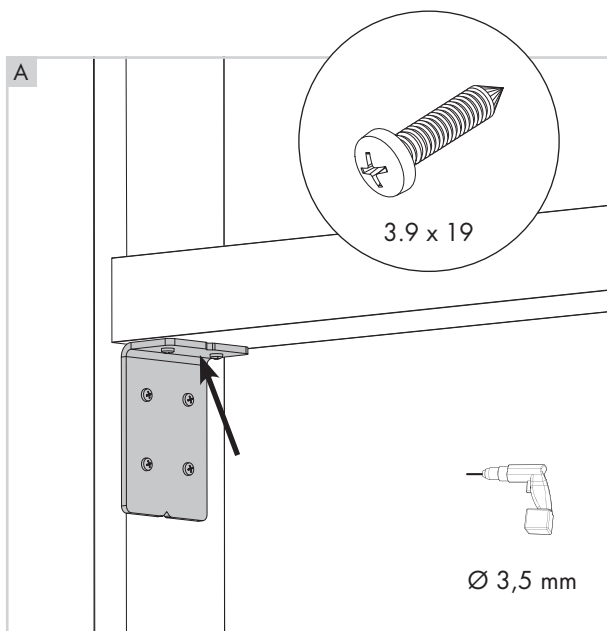

2. Montaje de pared Linius a media altura (continuación 2)

- Afloje los tornillos de ajuste de la parte inferior los perfiles de soporte. Alargue las abrazaderas ajustables de montaje donde sea necesario. Asegúrese de que todas las abrazaderas de montaje tocan el subsuelo. **A**
- Vuelva a apretar los tornillos de ajuste. **B**
- Dibuje una línea en el suelo desde el centro de una columna al centro de la otra. Coloque el centro de los perfiles de soporte justo en esta línea. **C**
- Fije los perfiles de soporte al subsuelo con el material de fijación apropiado según el subsuelo y suministrado por el instalador. **D**
- Perfore los orificios de Ø 8,5 mm encima y debajo del tornillo de ajuste en el perfil de soporte.
Coloque los pernos M8 x 25 y las tuercas suministrados y apriételes. **E**

2. Montaggio del pannello Linius a metà altezza (seguito 2)






- Svitare le viti di regolazione sotto i profili portanti. Allungare le staffe di supporto regolabili dove necessario. Assicurarsi che tutte le staffe di supporto possano toccare il supporto. **A**
- Avvitare nuovamente le viti di regolazione. **B**
- Tracciare una linea sulla superficie da punto centrale a punto centrale della colonna. Posizionare perfettamente il centro dei profili portanti rispetto a questa linea. **C**
- Fissare i profili portanti al supporto utilizzando il materiale di fissaggio adeguato fornito dall'installatore in funzione del tipo di supporto. **D**
- Effettuare dei fori dal Ø di 8,5 mm sopra e sotto la vite di regolazione nel profilo portante.
Montare i bulloni M8 x 25 e i dadi forniti ed avvitarli. **E**

2. Montáž výrobek Linius steny s poloviční výškou (pokračování 2)

- Uvolněte závitové šrouby pod nosními profily. V případě potřeby upravte polohu nastavitelných montážních úchyťů. Ujistěte se, že se všechny montážní úchyty dotýkají země. **A**
- Závitové šrouby opět utáhněte. **B**
- Nakreslete na zemi čáru od středu ke středu sloupku. Umístěte střed nosních profilů do jedné roviny s touto čarou. **C**
- Připevněte nosní profily k zemi pomocí dodaného upevňovacího materiálu pro tento účel. **D**
- Do nosního profilu vyvrtejte díry o průměru 8,5 mm nad a pod závitovým šroubem. Vložte dodané šrouby M8 x 25 a matice a utáhněte je. **E**

2. Montage half height Linius wall (continued 2)

- Loosen the setscrews at the bottom of the support profiles. Slide the adjustable assembly brackets out where necessary. Make sure that all of the assembly brackets reach the foundation. **A**
- Tighten the setscrews back into place. **B**
- Draw a line on the ground from the centre point to the centre point of the column. Position the centre point of the support profiles precisely in line with the line you drew. **C**
- Fix the support profiles in place using the fixation materials provided by the installer which are suitable for the foundation. **D**
- Drill Ø8.5-mm holes into the support profile just above and below the setscrew. Insert the supplied bolts M8 x 25 and nuts, tighten these. **E**

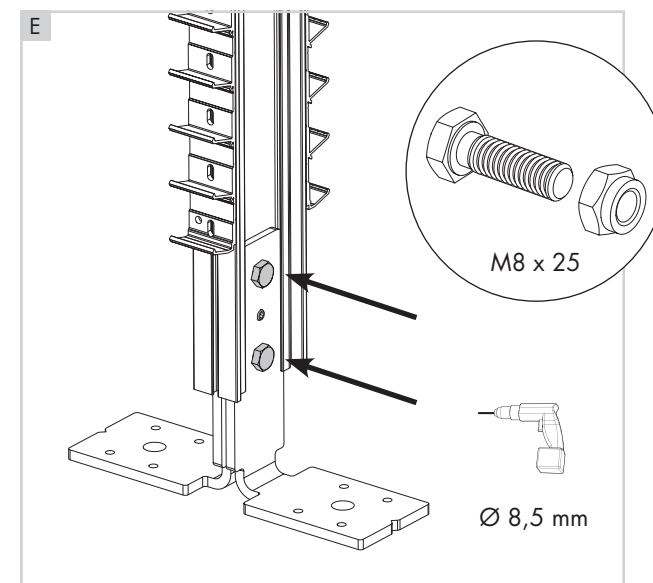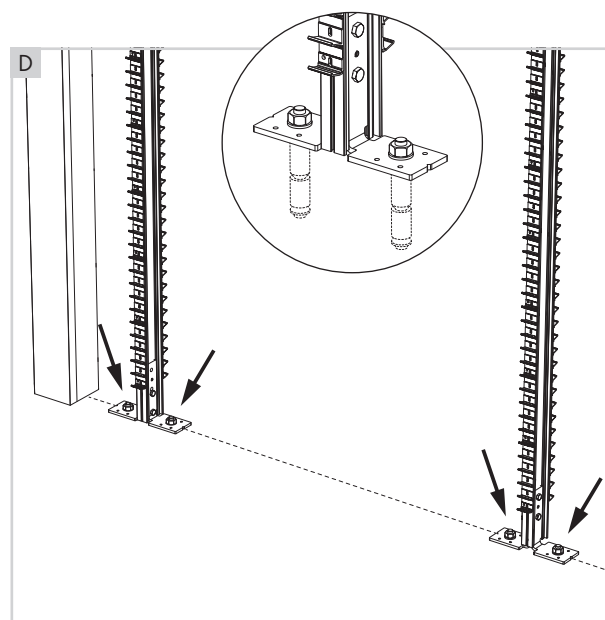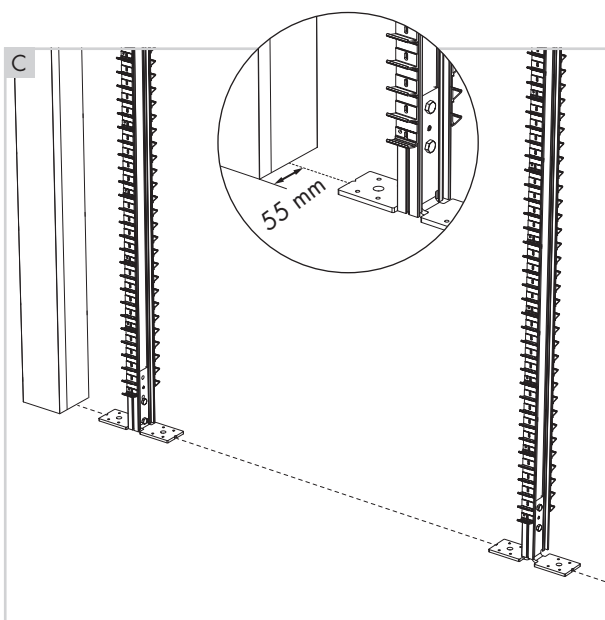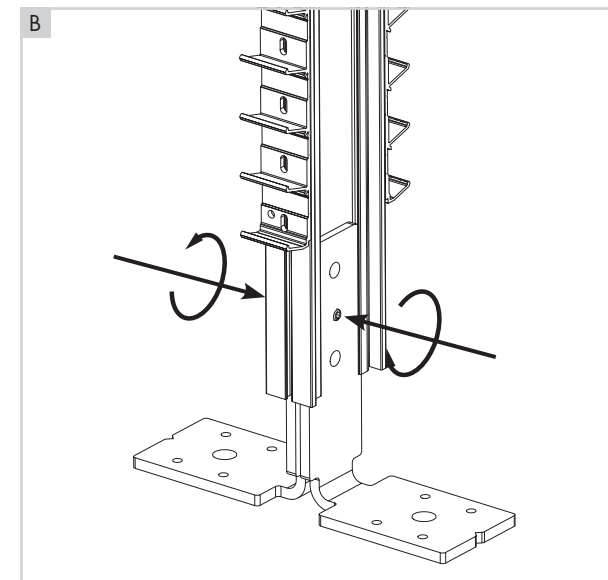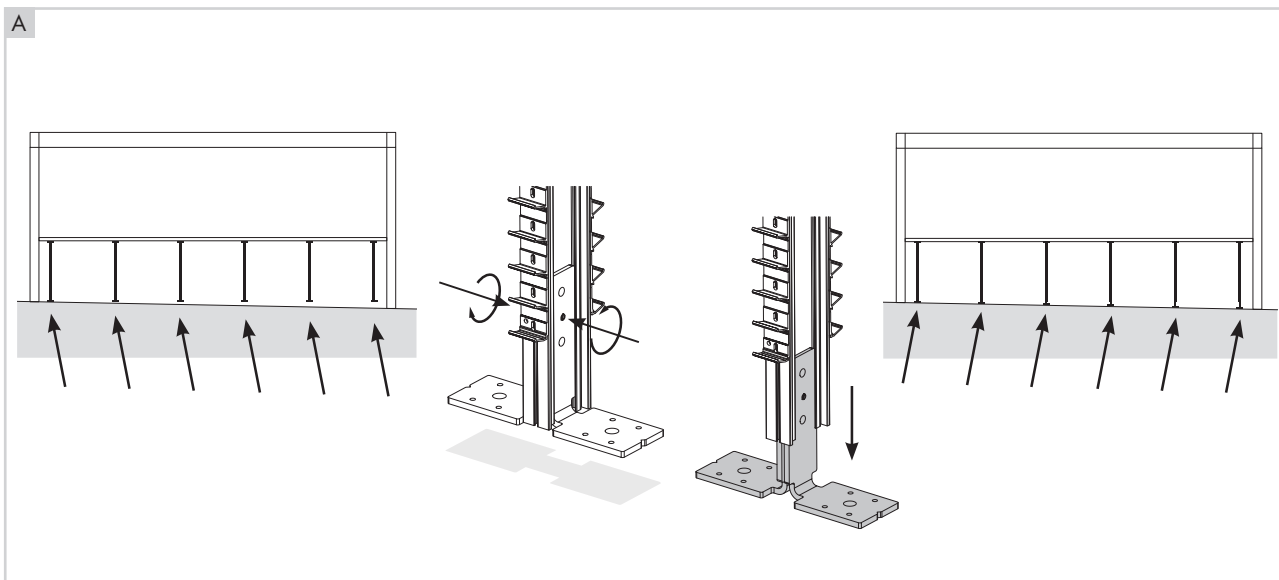

2. Montaje de pared Linius a media altura (continuación 3)

- Coloque el rodapié de acabado en la parte inferior, entre las 2 columnas. Si utiliza bases de montaje visibles, recomendamos cortar 2 esquinas para que el perfil del rodapié descansa sobre la base. **A**
 - Enganche los soportes en L detrás de los perfiles de soporte. **B**
 - Atornille los soportes en L con tornillos 3,9 x 19. Perfore de antemano orificios de Ø 3,5 mm. **C**
 - Clipe la lama inferior larga a los portalamas. **D**
 - Clipe las lamas intermedias desde abajo hacia arriba en los portalamas. **E**
 - Clipe la lama superior a los portalamas. **F**
 - Pegue la cinta de doble cara sobre el perfil superior. Separe la capa superior de la cinta de doble cara. Pegue el perfil de acabado en el perfil superior. **G**
- Consejo:** aplique más sellador tipo TEC7 en el centro del perfil superior.

2. Montaggio del pannello Linius a metà altezza (seguito 3)








- Montare uno zoccolino di finitura nella parte inferiore tra le 2 colonne. Nel caso venga utilizzato un piede visibile si consiglia di segarne 2 angoli, cosicché il profilo dello zoccolino possa perfettamente poggiare sul supporto. **A**
 - Agganciare i supporti a L forniti dietro i profili portanti. **B**
 - Avvitare i supporti a L con delle viti 3,9 x 19. Predisporre dei fori dal Ø di 3,5 mm. **C**
 - Fissare la lamella lunga inferiore ai supporti per le lamelle. **D**
 - Fissare le lamelle intermedie da sotto a sopra ai supporti per le lamelle. **E**
 - Fissare la lamella superiore ai supporti per le lamelle. **F**
 - Incollare il nastro biadesivo sul profilo superiore. Togliere lo strato superiore del nastro biadesivo. Fissare il profilo di finitura. **G**
- Suggerimento:** applicare il sigillante TEC7 nel mezzo del profilo superiore.

2. Montáž výrobek Linius steny s poloviční výškou (pokračování 3)

- Umístěte podložku do spodní části mezi dva sloupky. Použivate-li viditelné patky, je nejlepší vyřezat dva rohové profily, aby podložka získala na zemi stabilitu. **A**
 - Dodané podpory ve tvaru písmene L zavěste za nosními profily. **B**
 - Podpory ve tvaru písmene L utáhněte pomocí šroubů 3,9 x 19. Vyrtejte otvory o průměru 3,5 mm. **C**
 - Připevněte dlouhou spodní lamelu k držákům lamel. **D**
 - Postupně připevněte prostřední lamely k držákům lamel. **E**
 - Připevněte nejvyšší lamelu k držákům lamel. **F**
 - Vložte oboustrannou pásku na horní profil. Odepněte horní vrstvu oboustranné pásky. Přiložte ukončovací profil na vrchní stranu profilu. **G**
- Tip:** použijte navíc lepidlo typ TEC7 ve středu horního profilu.


2. Montage half height Linius wall (continued 3)

- Place the finishing skirting-board at the base between the two columns. If you are using visible feet, it is best to cut out two angles so that the skirting-board profile rests directly against the foundation. **A**
 - Hook the L-brackets (included) to the back of the support profiles. **B**
 - Tighten the L-brackets into place using screws 3.9 x 19. Drill Ø3.5-mm holes. **C**
 - Click the bottommost, long blade into the blade clamps. **D**
 - Click the remaining blades into the blade clamps, going from bottom to top. **E**
 - Click the topmost blade into the blade clamps. **F**
 - Paste the double-sided tape on the top profile. Unfix the top layer of the double-sided tape. Paste the finishing profile on the top profile. **G**
- Tip:** apply additional sealant type TEC7 in the middle of the top profile.

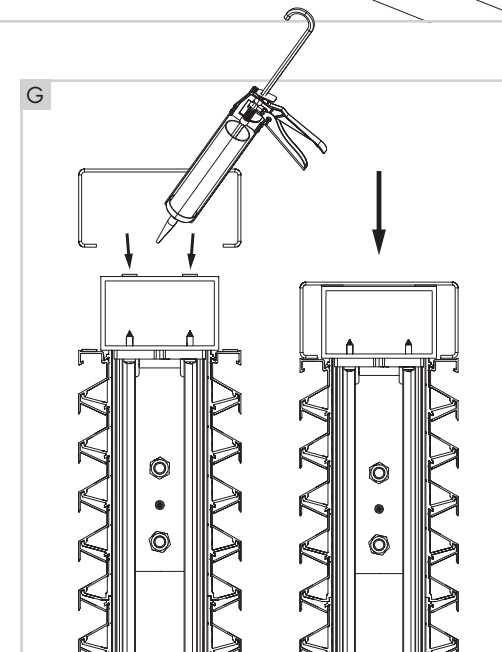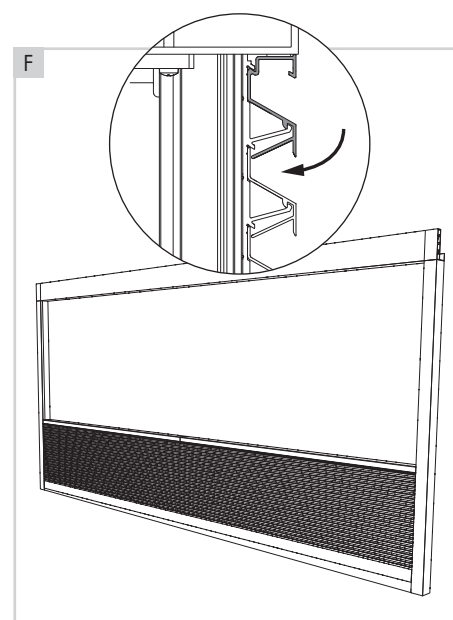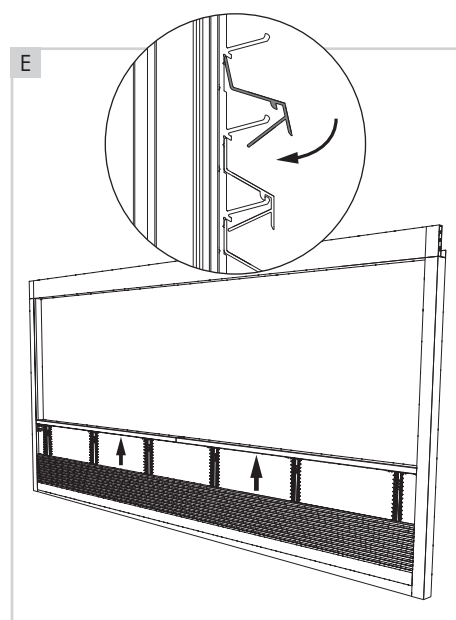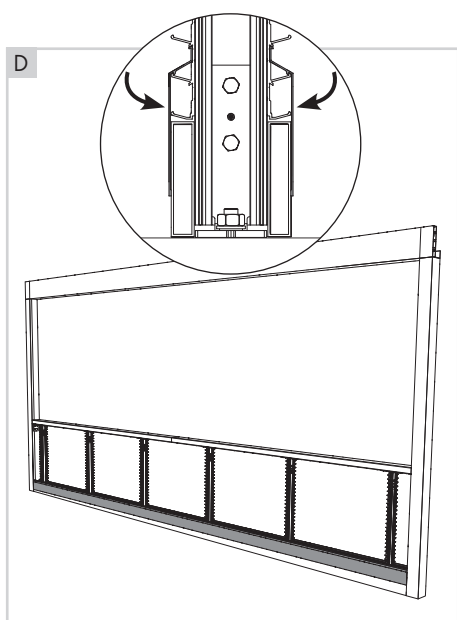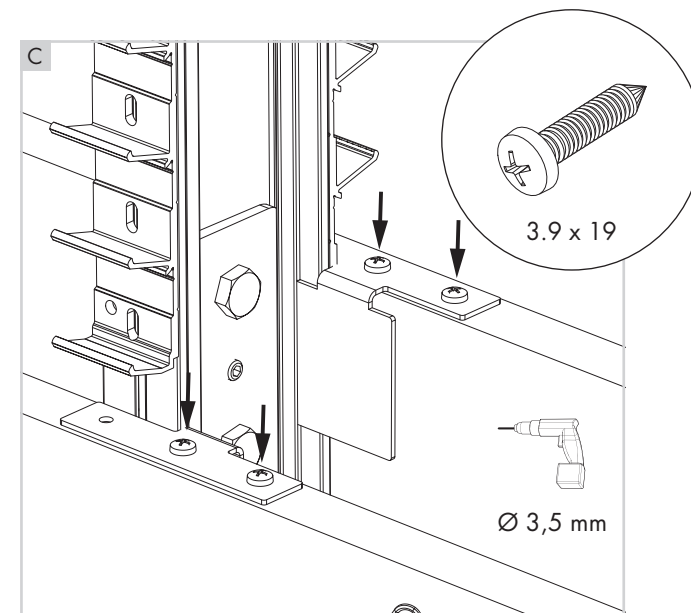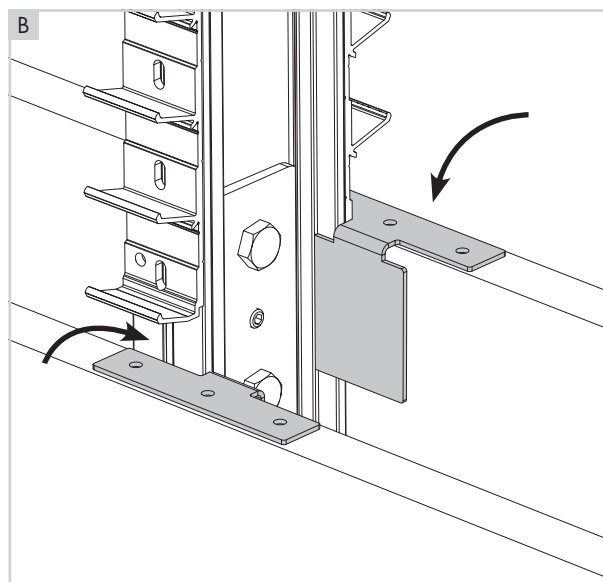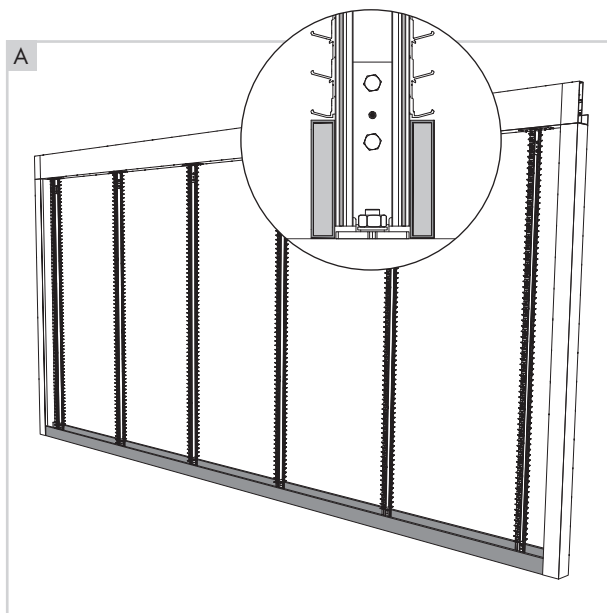



RENSON® Headquarters
Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam, B-8790 Waregem, Belgium
Tel. +32 56 30 30 00
info@renson.eu
www.renson.eu

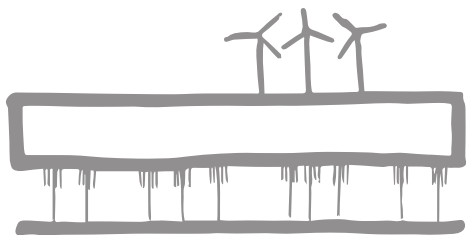

All photos shown are for illustrative purposes; the actual product may vary due to product placement.
RENSON® reserves the right to make technical changes to the products described in this brochure.
The most recent product information, availability, and your local distributor can always be found on www.renson.eu

